

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

MASINA DE SLEFUIT PERETI SI TAVANE

TDWS7501, UTDWS7501

TDWS7501-8, TDWS7501S



750W

Simboluri

Pe produs, pe eticheta și în cadrul acestor instrucțiuni veți găsi, între altele, următoarele simboluri și abrevieri. Familiarizați-vă cu acestea pentru a reduce pericolele, cum ar fi vătămările corporale și deteriorarea proprietății.

V~	Volt, (alternating voltage)	mm	Milimetru
Hz	Hertz	kg	Kilogram
W	Watt	dB(A)	Decibel (A-rated)
/min or min ⁻¹	Per minute	m/s ²	Metri pe secunda la patrat



blocare / strângere sau fixare.



deblocați / eliberați.



notă / remarcă



prudență / avertizare



citiți manualul de instrucțiuni



purtați protecție auditivă



purtați protecție oculară



purtați mască de praf



purtați mănuși de protecție



purtați încălțăminte de protecție, antistatică



Opriți produsul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de asamblare, curățare, ajustare, întreținere, depozitare și transport.



Acest produs este de clasa II de protecție. Asta înseamnă că este echipat cu o izolare îmbunătățită sau dublă.







Produsul este în conformitate cu directivele europene aplicabile și a fost realizată o metodă de evaluare a conformității pentru aceste directive.



Simbolul WEEE. Deșeurile de produse electrice nu trebuie aruncate cu deșeuri menajere. Vă rugăm să reciclați unde există facilități. Consultați-vă autoritatea locală sau magazinul local pentru sfaturi privind reciclarea.

①

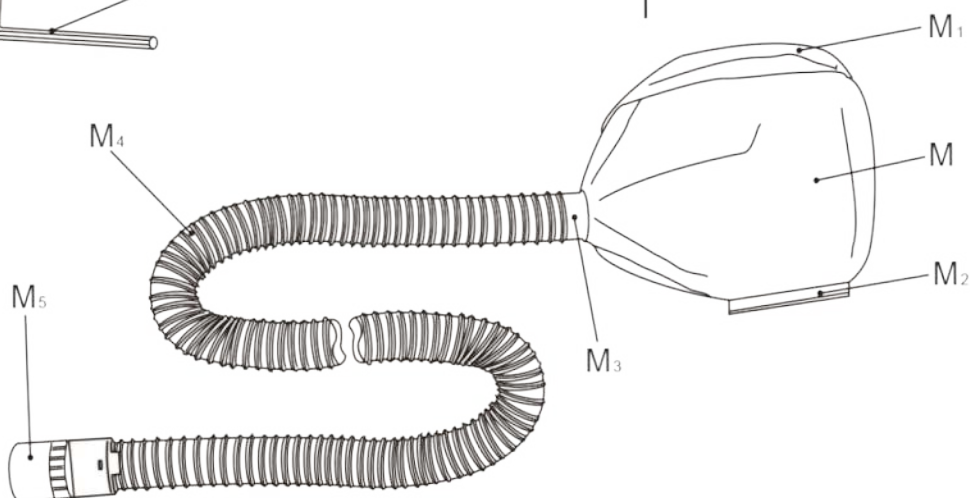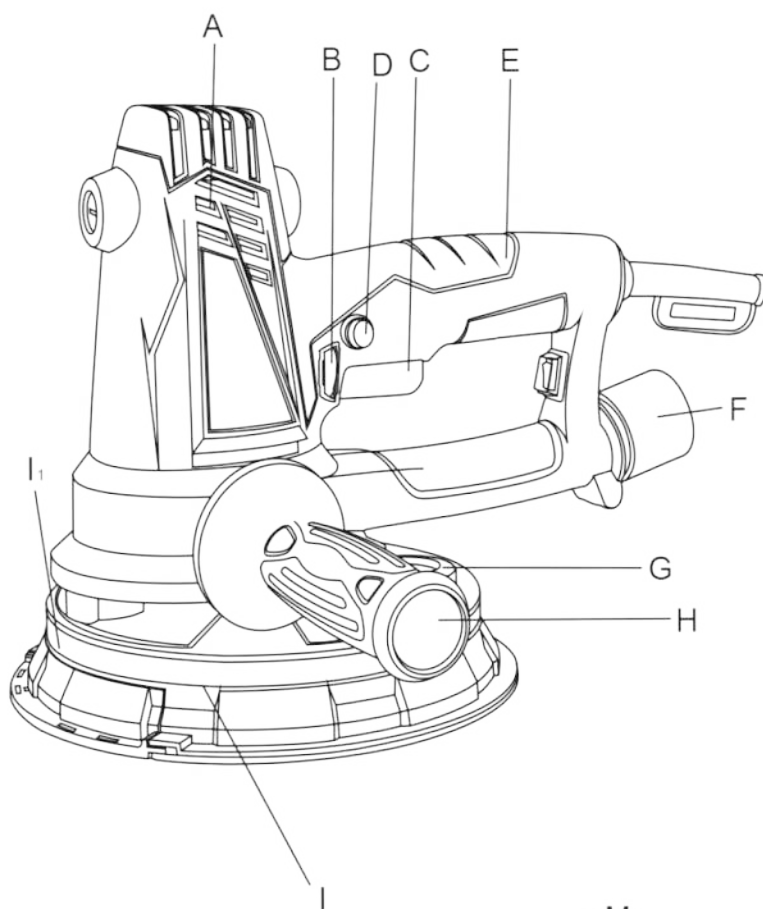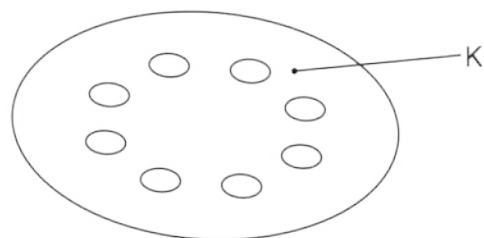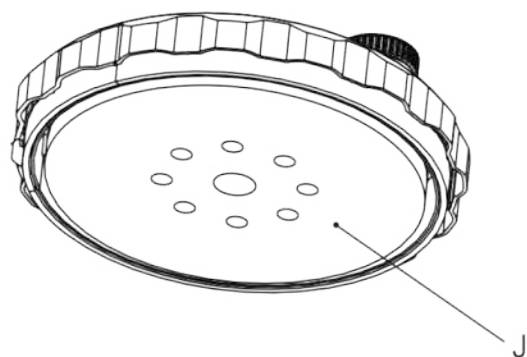

- A. Aerisiri
 B. Roată electronică de comandă a vitezei
 C. Comutator pornit / oprit
 D. Buton de blocare
 E. Mâner principal
 F. Evacuarea pulberilor
 G. Selectie viteza aspirare
 H. Mâner auxiliar
 I. **Protectie**
 1. Segment protectie
 2. Butonul de deblocare

J. Disc de slefuit




K. Hârtie de șlefuit (150 x 2, 180 x 2, 240 # x2, 400 # x 2)

L. Cheie hexagonală


M. Sac de praf:

1. Centura
2. Închidere
3. Filet
4. Furtun
5. Conector


②

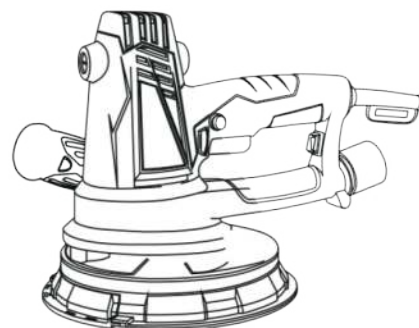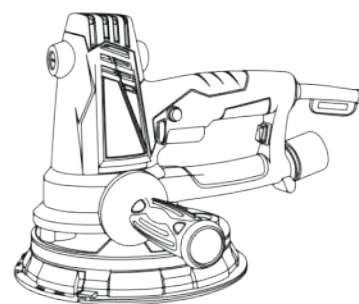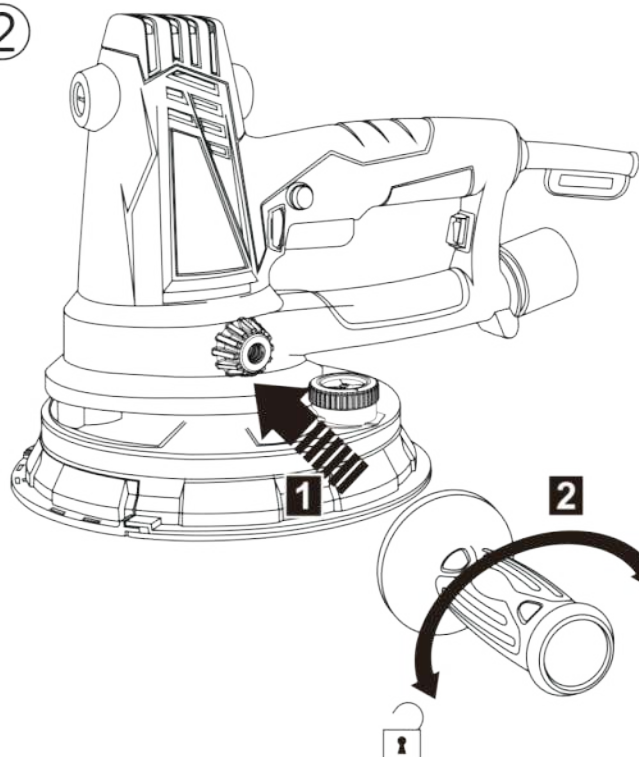


③

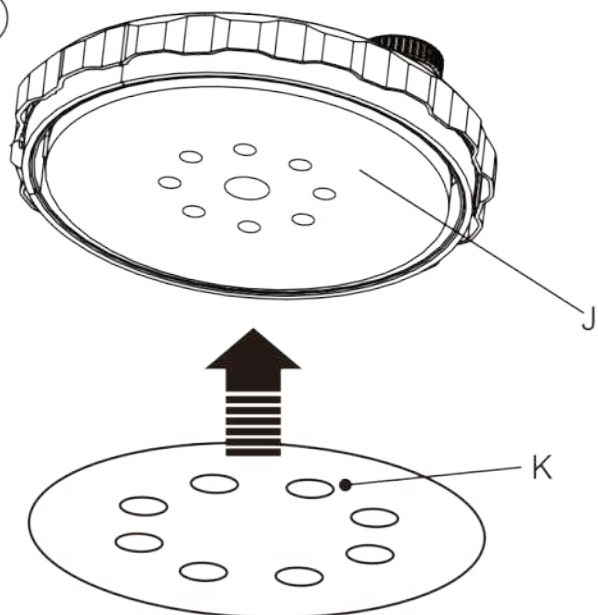



④

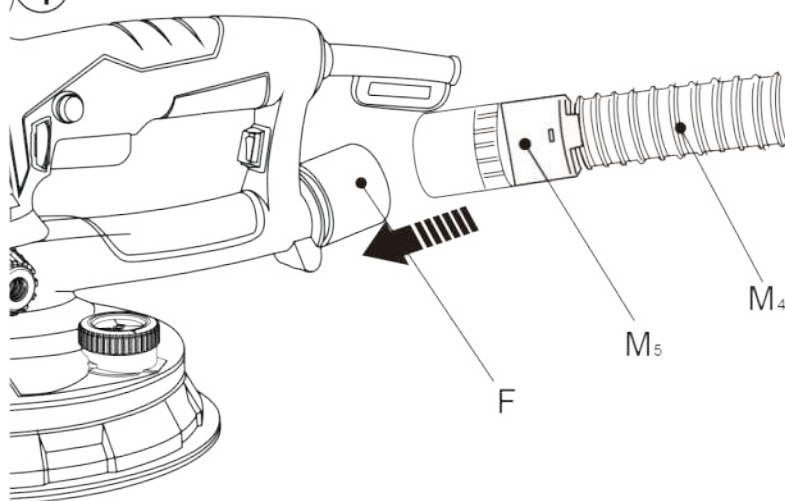






⑤

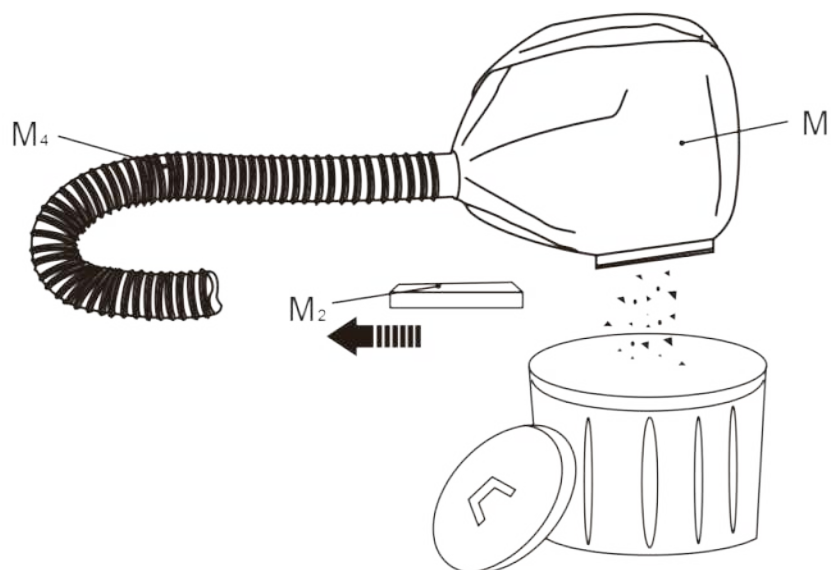

⑥

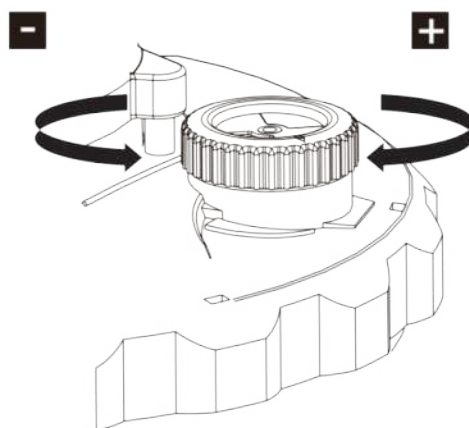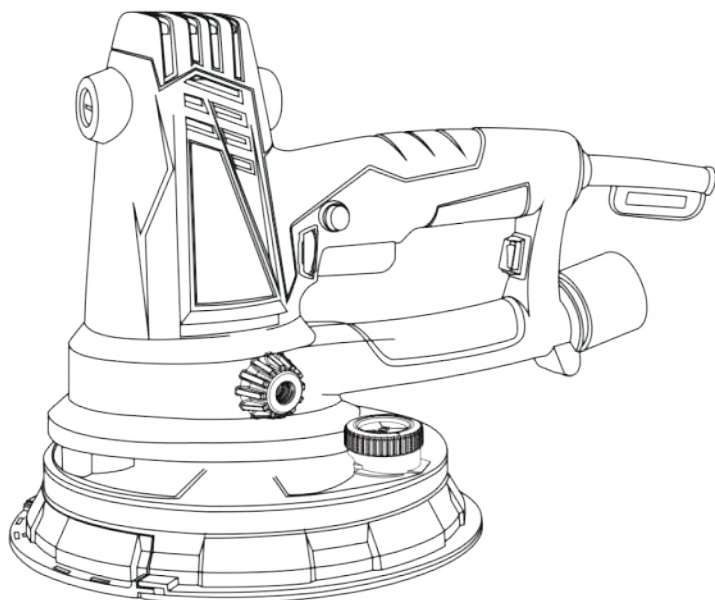

⑦

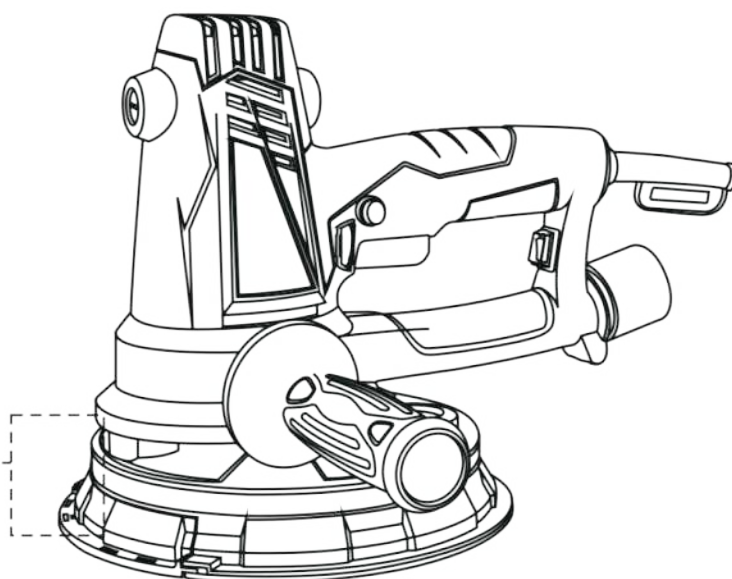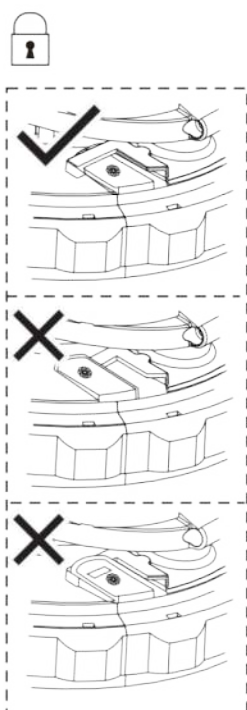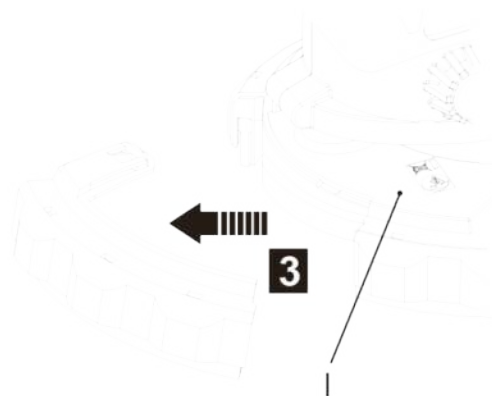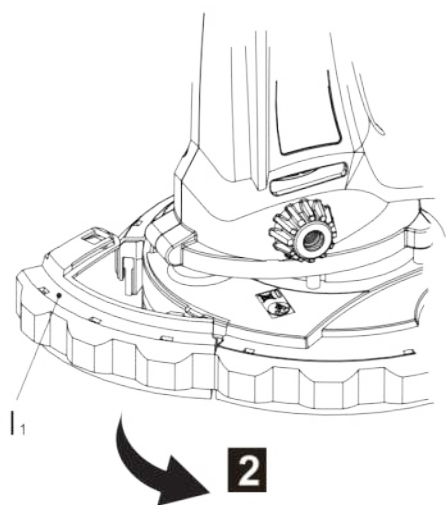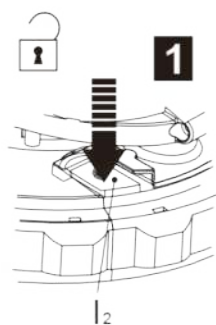

SPECIFICATII TEHNICE

Numar Model	TDWS7501	TDWS7501-8 (BS Plug)	TDWS7501S (SAA Plug)	UTDWS7501
Voltaj	220-240V~50/60Hz			110-120V~50/60Hz
Putere	750W			750W
Viteza de incarcare	1500-2700/min			1500-2700/min
Tampon de șlefuit Ø	180mm			7"
Hârtie de șlefuit Ø	180mm			7"
Clasa de protectie	II / 			II / 

SIGURANTA INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ



AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile.

Nerespectarea avertismentelor și a instrucțiunilor poate provoca șocuri electrice, incendii și / sau vătămări grave. Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare. Termenul "sculă electrică" din avertismente se referă la scula electrică acționată de rețea (cu cablu) sau la scula electrică acționată cu acumulator (fără fir).

1. SIGURANȚA SPAȚIULUI DE FUNCȚIONARE

> Păstrați zona de lucru curată și bine luminată. Zonele aglomerate sau întunecate predispun accidente.

> Nu utilizați scule electrice în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau a prafului care pot fi explozive. Sculele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau fumul.

> Țineți copiii și privitorii departe în timpul funcționării unei scule electrice. Neatentia va poate face să pierdeți controlul.

2. SIGURANTA ELECTRICA

> Conectorii pentru sculele electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată mufa în nici un fel. Nu utilizați niciun dop de adaptor cu unelte de împământare cu împământare. Mufele montate și prizele corespunzătoare vor reduce riscul de electrocutare.

> Evitați contactul corpului cu suprafețe împământate, cum ar fi conductele, radiatoarele, gamele. Există un risc crescut de electrocutare dacă corpul dvs. este legat la împământare.

> Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau la condiții umede. Apă care a intrat într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.

> Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din priză instrumentul electric. Țineți cablul departe de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

> Atunci când utilizați o sculă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Folosirea unui cablu adecvat pentru utilizarea în exterior reduce riscul de electrocutare.

> În cazul în care este inevitabilă utilizarea unei scule electrice într-o locație umedă, utilizați un întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare. Utilizarea unui întrerupător de protecție împotriva scurgerilor de împământare reduce riscul de electrocutare.

3. SIGURANȚA PERSONALĂ

> Stați vigilent, urmăriți ceea ce faceți și folosiți bunul simț atunci când folosiți unelte electrice. Nu utilizați unelte electrice în timp ce sunteți obosit sau sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul funcționării sculelor electrice poate duce la răniri grave.

> Folosiți echipament personal de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție cum ar fi masca de praf, încălțăminte de protecție antiderapantă, casca tare sau protecția auditivă folosită în condiții adecvate vor reduce vătămările corporale.

> Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că întrerupătorul este în poziție oprită înainte de conectarea la sursa de alimentare și / sau

acumulatorul, prin ridicarea sau transportul sculei. Transportarea sculelor electrice cu dispozitivul de acționare pe comutator sau alimentarea cu energie a uneltelor electrice care au comutatorul sporesc accidentele.

> Scoateți orice cheie de reglare înainte de a porni mașina. O cheie atașată unei părți rotative a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

> Nu va extindeți. Păstrați piciorul și echilibrul în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

> Imbracați-vă corect. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mânușile departe de componentele în mișcare. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile în mișcare.

> Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4. UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA INSTRUMENTULUI DE FORMARE

> Nu forțați scula electrică. Utilizați scula electrică corectă pentru aplicația dvs. Uneltele electrice folosite corect vor face treaba mai bună și mai sigură la viteza pentru care au fost proiectate.

> Nu utilizați scula electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o rotește. Orice scula electrică care nu pot fi controlate cu comutatorul sunt periculoase și trebuie reparate.

> Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și / sau acumulatorul de la scula electrică înainte de a efectua reglaje, schimbarea accesoriilor sau stocarea sculelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul de pornire accidentală a sculei electrice.

> Depozitați sculele electrice departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu cunosc instrumentele electrice sau aceste instrucțiuni să opereze scula electrică. Sculele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

> Mențineți sculele electrice. Verificați nealinierea sau legarea pieselor în mișcare, ruperea pieselor și orice altă situație care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorat, reparați mașina înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de scule electrice necorespunzătoare.

> Mențineți tăietura ascuțită și curată. Unelte de tăiat corect întreținute, cu muchii ascuțite de tăiere, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

> Folosiți scula electrică, accesoriile și sculele etc., în conformitate cu aceste instrucțiuni, luând în considerare condițiile de lucru și lucrările care trebuie efectuate. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele intenționate poate duce la o situație periculoasă.

5.SERVICE

> Asigurați-vă că sculele electrice sunt întreținute de o persoană de reparații calificată care utilizează numai piese de schimb identice.

Acest lucru va garanta menținerea siguranței sculei electrice.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

1) INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ PENTRU TOATE OPERAȚIUNILE

a) Această sculă electrică este destinată să funcționeze ca o mașină de slefuit. Citiți toate avertismentele de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această unealtă electrică. Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate provoca șocuri electrice, defecțiuni grave și / sau vătămări grave.

b) Această unealtă nu este recomandată pentru :polizat, periere de sârmă sau operațiuni de tăiere. Operațiile pentru care unealta electrică nu a fost proiectată pot crea un pericol și pot cauza vătămări corporale.

c) Nu utilizați accesorii care nu sunt proiectate și recomandate de producătorul sculei. Doar pentru că accesoriul poate fi atașat la mașina dvs. electrică, nu asigură o funcționare sigură.

d) Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe scula electrică. Accesorii care rulează mai repede decât viteza lor nominală se pot desprinde.

e) Diametrul exterior și grosimea accesoriului trebuie să se încadreze în clasa de putere a sculei electrice. Accesorii cu dimensiuni incorecte nu pot fi protejate sau controlate corespunzător.

f) Mărimea arborelui roților, a flanșelor, a plăcuțelor de sprijin sau a oricărui alt accesoriu trebuie să asigure corect axul sculei electrice. Accesorii cu găuri de arbore care nu se potrivesc cu hardware-ul de montare al sculei electrice vor rămâne neechilibrate, vor vibra excesiv și pot cauza pierderea controlului.

g) Nu utilizați un accesoriu deteriorat. Înainte de fiecare utilizare, verificați accesoriile, cum ar fi roțile abrazive pentru crăpături, plăcuțele de suport pentru fisuri, ruperea sau uzura excesivă, periile de sârmă pentru firele desprinse sau crăpate. Dacă scula electrică sau accesoriul este scos, verificați dacă există defecțiuni sau instalați un accesoriu nedeteriorat. După inspectarea și instalarea unui accesoriu, poziționați-vă și trecătorii departe de planul accesoriului rotativ și acționați unealta electrică la o viteză maximă fără sarcină timp de un minut. Accesorii deteriorate se vor sparge în mod normal în timpul acestui test.

h) Purtați echipament personal de protecție 4. În funcție de aplicație, utilizați mănuși de protecție, ochelari de protecție sau protecție pentru urechi. După caz, purtați o mască de praf, protecție auditivă, mănuși capabile să oprească mici fragmente abrazive sau din piesa de prelucrat.

Protecția ochilor trebuie să fie capabilă să oprească scurgerea deșeurilor generate de diverse operații. Masca de praf sau respiratorul trebuie să fie capabile să filtreze particulele generate de funcționarea dvs. Expunerea prelungită la zgomot de intensitate ridicată poate duce la pierderea auzului.

i) Păstrați trecătorii o distanță sigură de zona de lucru. Orice persoană care intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție personală.

Fragmentele piesei de prelucrat sau ale unui accesoriu spart pot să scape și să provoace răni dincolo de zona imediată de operare.

j) Țineți unealta electrică numai prin suprafețe de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate contacta cablajele ascunse sau cablul propriu. Un accesoriu de tăiere care intră în contact cu un fir "vii" poate face ca piesele metalice expuse ale sculei electrice să fie "vii" și ar putea oferi operatorului un șoc electric.

k) Poziționați cablul în afara accesoriului de rotire. Dacă pierdeți controlul, cablul poate fi tăiat sau înțepenit și mâna sau brațul dvs. pot fi trase în accesoriul de rotație.

l) Nu puneți unealta electrică jos până când accesoriul nu se oprește complet. Accesoriul care se rotește poate atrage suprafața și poate scoate scula electrică de sub control.

m) Nu rulați mașina electrică în timp ce o duceți lângă dumneavoastră. Contactul accidental cu accesoriul de filare ar putea să vă lovească îmbrăcămintea, trăgând accesoriul în corp.

n) Curățați în mod regulat orificiile de aerisire ale uneltei electrice. Ventilatorul motorului va atrage praful în interiorul carcasei și acumularea excesivă de metal pulverizat poate provoca pericole electrice.

o) Nu utilizați scula electrică în apropierea materialelor impermeabile. Scanteile ar putea aprinde aceste materiale.

p) Nu utilizați accesorii care necesită lichide de răcire. Utilizarea apei sau a altor lichide de răcire poate duce la electrocutare sau șocuri.

2) ATENȚIONARI ȘI RĂSPUNSURI

- Răsturnarea este o reacție bruscă la o roată rotativă prinsă sau înțepenită, o plăcuță de sprijin, o perie sau orice alt accesoriu. Închiderea sau prinderea provoacă blocarea rapidă a accesoriului rotativ care, la rândul său, determină forțarea sculei electrice necontrolate în direcția opusă rotației accesoriilor în punctul de legare.

- De exemplu, dacă o roată abrazivă este prinsă sau întepenită de piesa de prelucrat, marginea roții care intră în punctul de prindere poate săpa în suprafața materialului, determinând astfel roata să iasă. Roata poate să sară sau să se depărteze de la operator, în funcție de direcția mișcării roții în punctul de prindere. Discurile abrazive se pot sparge, de asemenea, în aceste condiții.
- Răsturnarea este rezultatul folosirii necorespunzătoare a uneltelor electrice și / sau evitată prin luarea măsurilor de precauție adecvate, după cum se arată mai jos.

a) Mențineți o prindere fermă pe scula electrică și poziționați corpul și brațul pentru a vă permite să rezistați forțelor de recul. Utilizați întotdeauna mânerul auxiliar, dacă este prevăzut, pentru un control maxim asupra reculului sau a reacției de cuplu la pornire. Operatorul poate controla reacțiile de cuplu sau forțele de recul, dacă se iau măsuri de precauție adecvate.

b) Nu puneți niciodată mâna în apropierea accesoriului rotativ. Accesoriul poate provoca ruperea mâinii.

c) Nu poziționați corpul în zona în care se deplasează scula electrică dacă se produce recul. Reculul va propulsa unelte în direcția opusă mișcării roții în punctul de prindere.

d) Aveți grijă deosebită atunci când lucrați la colțuri, muchii ascuțite etc. Evitați să-i producați socuri aparatului. Colțurile, muchiile ascuțite sau bordajul au tendința de a înfunda accesoriul rotativ și de a cauza pierderea controlului sau a reculului.

e) Nu atașați lama de ferăstrău cu lanț sau lama de ferăstrău dințată. Astfel de lame creează recul și pierderea controlului.

GENERAL

- Acest instrument nu trebuie utilizat de persoane cu vârsta sub 16 ani
- Acest instrument nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu incapacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea instrumentului de către o persoană responsabilă de siguranța acestora
- Instruiți copiii să nu se joace cu aparatul.
- Acest instrument nu este potrivit pentru șlefuirea umedă
- Deconectați întotdeauna mufa de la sursa de alimentare înainte de a efectua orice ajustare sau de a schimba orice accesoriu

UTILIZARE EXTERIOARĂ

- Conectați scula prin intermediul unui întrerupător cu curent de declanșare cu un curent de declanșare maxim de 30 mA

Înainte de folosire

- Înainte de a utiliza instrumentul pentru prima dată, este recomandat să primiți informații practice
- Verificați întotdeauna dacă tensiunea de alimentare este aceeași cu tensiunea indicată pe plăcuța de identificare a sculei (se pot conecta și unele cu o putere de 230V sau 240V la o sursă de alimentare de 220V)
- Folosiți detectoare adecvate pentru a găsi linii de utilități ascunse sau apălați la compania locală de utilități pentru asistență (contactul cu conductele electrice poate duce la foc sau șoc electric, deteriorarea unei conducte de gaz poate duce la o explozie, penetrarea unei conducte de apă va provoca daune materiale sau șoc electric)
- Nu lucrați cu materiale care conțin azbest (azbestul este considerat cancerigen)
- Praful provenit din materiale precum vopseaua care conține plumb, unele specii de lemn, mineralele și metalul pot fi dăunătoare (contactul cu sau inhalarea prafului poate provoca reacții alergice și / sau afecțiuni respiratorii operatorului sau trecătorilor); purtați o mască de praf și lucrați cu un dispozitiv de extragere a prafului atunci când este conectabil
- Anumite tipuri de praf sunt clasificate drept carcinogene (cum ar fi praful de stejar și de fag), în special în combinație cu aditivii pentru condiționarea lemnului; purtați o mască de praf și lucrați cu un dispozitiv de extragere a prafului atunci când este conectabil
- Respectați cerințele naționale referitoare la praf pentru materialele cu care doriți să lucrați
- Nu strângeți scula într-un viciu
- Utilizați cabluri de extensie complet desfăcute și sigure, cu o capacitate de 16 Amperi (UA 13 A)

Dupa folosire

- După oprirea sculei, nu opriți niciodată rotirea accesoriului printr-o forță laterală aplicată împotriva acestuia

UTILIZARE

Atașați mânerul auxiliar^②

Din motive de siguranță, mânerul auxiliar trebuie asamblat la utilizarea produsului.

-Surubați mânerul auxiliar (H) în sensul acelor de ceasornic într-unul dintre filetele de montare

- Asigurați-vă că mânerul auxiliar (H) este bine fixat.

Atașarea și schimbarea discului de șlefuit^③

- Așezați discul de șlefuit în centrul plăcuței de șlefuit și apăsați. Orificiile din discul de șlefuit trebuie să fie aliniate cu orificiile de extracție din placa de șlefuit.

Atașarea și scoaterea sacului de praf^④

- Aliniați și fixați conectorul furtunului de vid (M5) pe orificiul de evacuare a prafului (F) până la oprire
- După operare, țineți și trageți conectorul furtunului de vid (M5) de la orificiul de evacuare a prafului (F) pentru a scoate furtunul de vid (M4) / sacul de praf (M) din produs.

Goliți sacul pentru praf^⑤

- Scoateți furtunul de vid (M4) cu punga de praf (M) din produs, dacă este necesar.
- Țineți sacul de praf (M) peste un sac de gunoi adecvat.
- Scoateți încuietoarea (M2) de pe sacul de praf (M) și goliți-o în punga de gunoi (figura 5).
- Glisați clapeta (M2) pe șinele de pe punga de praf (M) și remontați furtunul de vid (M4) și sacul de praf (M) la produs.

Pornirea și oprirea mașinii

- Porniți / opriți mașina de șlefuit gips-carton prin comutator (C)
- Reglați viteza prin rotirea roții de viteză (B), utilizatorul poate alege o viteză diferită pentru suprafața de șlefuire diferită. O setare superioară este potrivită pentru șlefuirea cu hârtie de șlefuit fină pentru a obține o finisare finală. Setarea inferioară este potrivită pentru șlefuirea cu hârtie de șlefuit cu granulație grosieră pentru a curăța tencuiala și pata de apă de pe suprafața de lucru.
- Utilizați butonul Blocare pentru a menține mașina în mișcare la aceeași viteză ca cea selectată. Nu supraîncărcați cu presiune excesivă.

Reglarea puterii de aspirație^⑥

Reglați puterea de aspirație în funcție de funcționarea dorită

- Rotiți selectorul de viteză pentru vacuum (G) în sensul acelor de ceasornic pentru a mări puterea de aspirație.
- Rotiți selectorul de viteză pentru vacuum (G) în sens invers acelor de ceasornic pentru a micșora puterea de aspirație

Segmente de pază^⑦

Segmentul de protecție detașabil permite reducerea distanței dintre perete / tavan și partea de hârtie de șlefuit / placa de bază. Scoateți segmentul de protecție atunci când suprafața de lucru este aproape de celelalte obiecte (de exemplu, perete, tavan).



AVERTIZARE! Utilizați produsul fără segment de protecție numai pentru operațiile de șlefuire pe suprafața de lucru aproape de alte obiecte!

- Apăsăți butonul de deblocare (I 2) în jos, țineți-l în poziție și scoateți segmentul (I 1) de la dispozitivul de protecție (I).
- După operare, așezați segmentul (I 1) pe elementul de protecție (I). Asigurați-vă că butonul de deblocare (I 2) este cuplat corect în poziție.

SERVICIU DE MENTENANTA

Depozitați instrumentul în carcasa protectoare într-un loc uscat și blocat, nu la îndemâna copiilor

Păstrați întotdeauna instrumentul și cablul curat (în special sloturile de ventilație)



nu încercați să curățați fantele de ventilație introducând obiecte ascuțite prin orificii



deconectați ștecherul înainte de curățare







MEDIU

Nu aruncați sculele electrice, accesorii și ambalaje împreună cu deșeurile menajere (numai pentru țările UE)

- respectând Directiva europeană privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și implementarea acesteia în conformitate cu legislația națională, sculele electrice care au ajuns la sfârșitul duratei lor de viață trebuie colectate separat și returnate la o instalație de reciclare compatibilă cu mediul

TDWS7501,UTDWS7501

TDWS7501-8,TDWS7501S Vedere detaliata

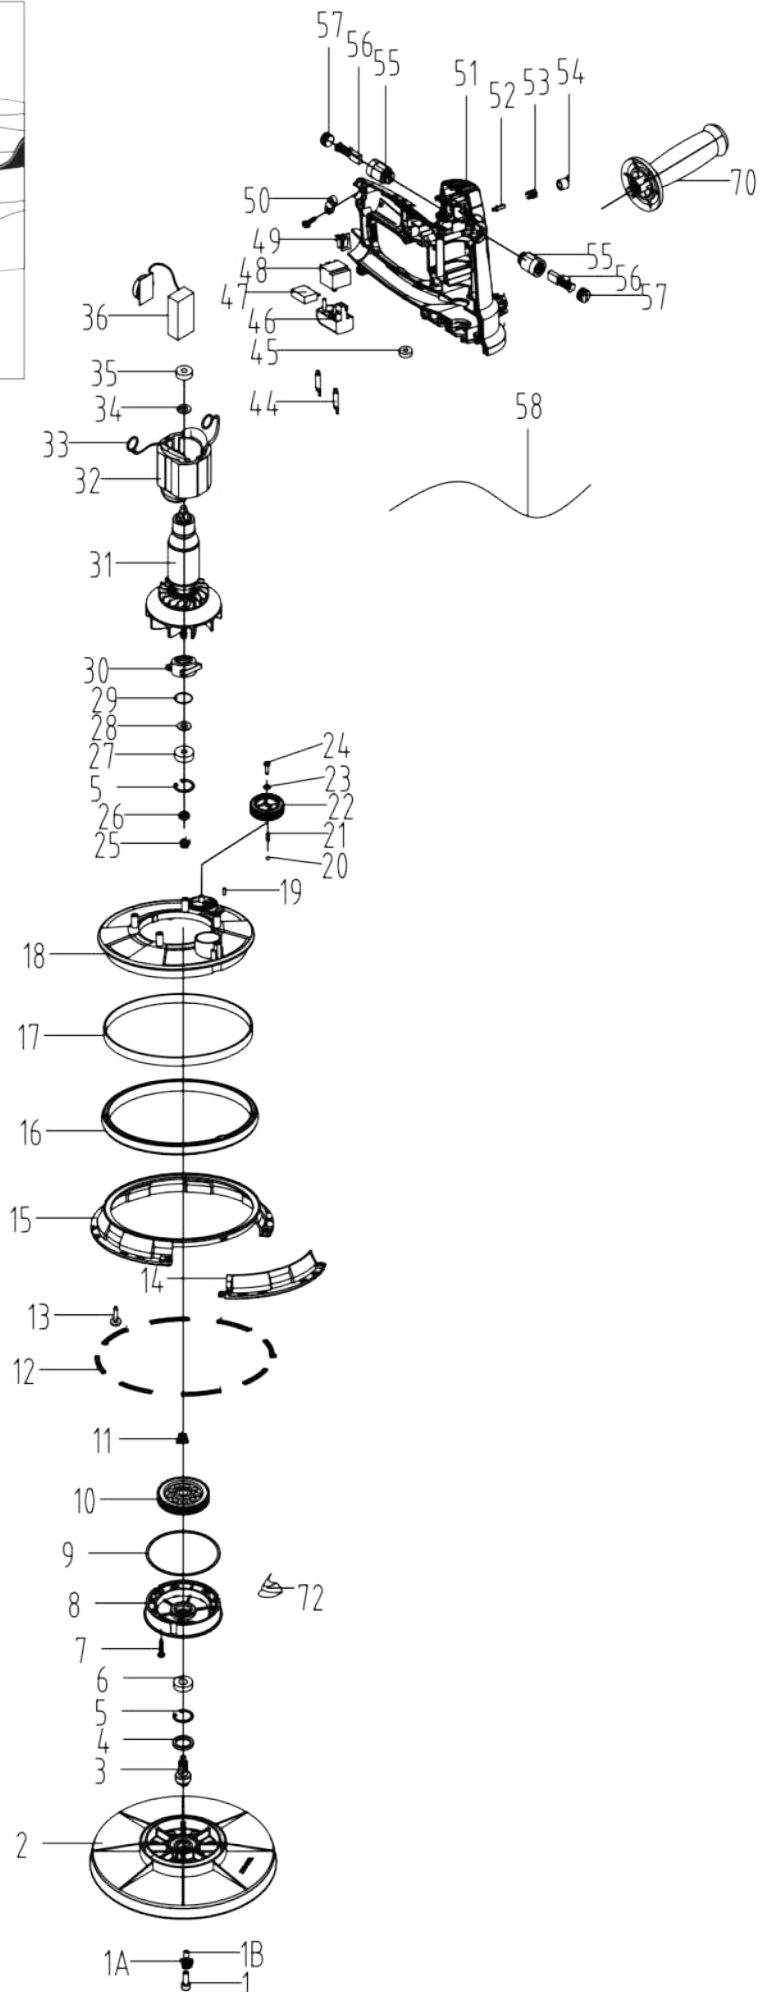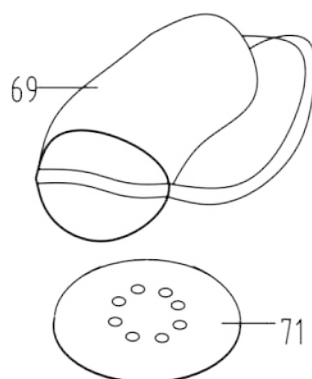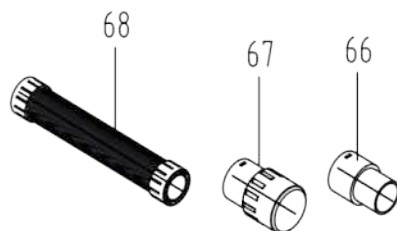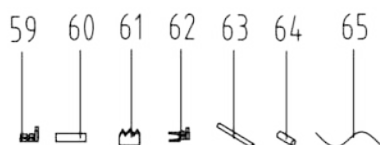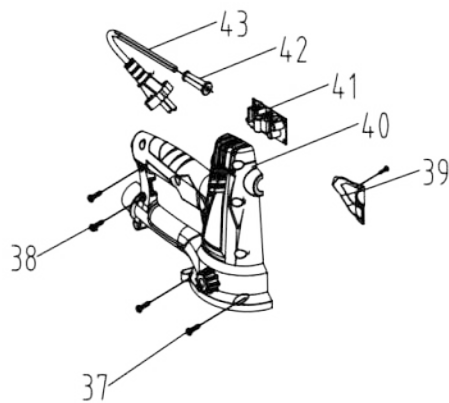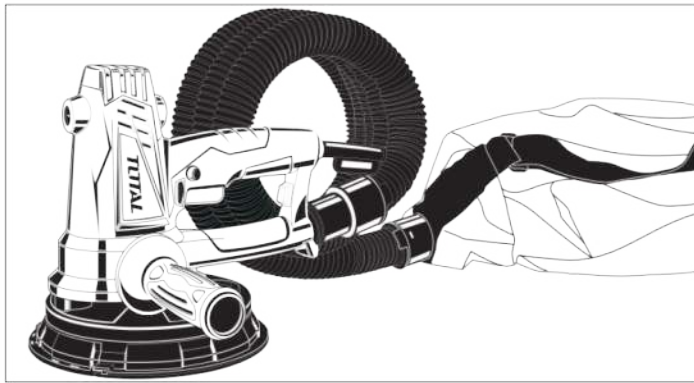

TDWS7501,UTDWS7501

TDWS7501-8,TDWS7501S Lista pieselor de schimb

Nr.	Vedere detaliata	Buc	Nr.	Vedere detaliata	Buc	Nr.	Vedere detaliata	Buc
1	M6X14 șurub	1	24	șurub ST4*12	1	48	Comutator	1
1A	M6 arc	1	25	arc pe rotor	1	49	comutator mic	1
1B	M6 stop buton	1	26	Șaibă de lână pe rotor	1	50	placa de cablu	1
2	placă de șlefuit	1	27	rulment cu bile 608RS	1	52	butonul de blocare	1
3	axa de iesire	1	28	Șaibă $\varnothing 8$	1	53	arc	1
4	garnitura de ulei	1	29	suportul pentru rulmenți	1	54	pin	1
5	guler $\varnothing 22$	1	30	O arc	1	55	perie de carbon	2
6	rulment cu bile 6900 RS	1	31	rotor	1	56	perie de carbon	2
7	șurub M4*22	1	32	stator	1	57	perie de colectare a pensulei de carbon	2
8	capac de aluminiu	1	33	inel de perie	2	58	linia interioară	1
9	Șaibă de hârtie	1	34	Șaibă	1	59	Cataramă de cupru cu fosfor	6
10	roată mare	1	35	rulment cu bile 607RS	1	60	teava de cupru	2
11	arc	1	36	regulator de viteză	1	61	Trei catarame dinte	3
12	reducerea cauciucului de fricțiune	1	37	șurub ST4*14	12	62	"Y" cataramă	2
13	șurub ST4*12	1	38	șurub ST3*10	4	63	tuburi termocontractabile	0.360m
14	detașabil	1	39	placa de ghidare a vântului	1	64	tuburi termocontractabile	0.008m
15	plăcuța de disc	1	40	carcasa stanga	1	65	banda de etansare	1
16	abajur	1	51	carcasa dreapta	1	66	adaptoare de conectare $\varnothing 35$	1
17	lampa LED	1	41	LED cu placă de circuit	1	67	adaptoare de conectare $\varnothing 57$	1
18	SG capacul de șlefuit	1	42	manșon de cablu	1	68	Țeavă flexibilă de 2 m	1
19	strângeți știftul	1	43	cablu	1	69	extragerea prafului	1
20	minge de otel $\varnothing 4$	1	44	inductoare	2	70	mâner lateral	1
21	oțel cu arc de bile	1	45	rulment cu bile	1	72	cheie	1
22	"roată pentru reglarea puterii de extragere"	1	46	Comutator	1	73	hârtie de șlefuit	8
23	Șaibă $\varnothing 4$	1	47	capacitatea electrică	1			

EC Declaratie de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- C. Obiectul declarației: TDWS7501 - TOTAL Masina de slefuit pereti si tavane 750W (INDUSTRIAL)
- D. Descriere echipament:
Unealta electrica utilizata atat pentru a prelucra o suprafata dură prin frecare, pilire, tăiere sau rindeluire, pentru a o netezi sau pentru a-i da o anumită formă
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
Directiva 2006/42/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
Nivel emisii zgomot conform Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10:
LPA: 73 dB
LWA: 84 dB
- G. Organismul notificat: Intertek Testing Services Hangzhou 310018, China a efectuat rapoartele de incercare nr: 150400068HZH-V1, 150400068HZH-001+A1, 150400068HZH-001+A2, 150400068HZH-001+A3 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. 171000371HZH-V1 din 02.11.2017.
- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:
Funcție - Product Manager
Nume - Osborn Zou
Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea..


Semnat pentru și în numele:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China

Date: 06.12.2021

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.


Authorized Signature(s)

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defectiune. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



MASINA DE SLEFUIT PERETI SI TAVANE

TOTAL TOOLS LIMITED CHINA

IMPORTATOR: Sc. Riviera Bike SRL,

str. Lt Maj Av Tanase Banciu nr.12, loc. Popesti Leordeni, jud. Ilfov, Telefon: 0374.300.162

website@blademotors.ro; www.blademotors.ro

750W

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

FAL ÉS PLAFON CSISZOLÓ GÉP

TDWS7501, UTDWS7501
TDWS7501-8, TDWS7501S



750W

Szimbólumok

A terméken, a címkén és a jelen útmutatóban többek között az alábbi szimbólumokat, rövidítéseket találja. Ismerkedjen meg ezekkel a veszélyek, például a személyi sérülések és az anyagi károk csökkentése érdekében.

$\nabla -$	Volt, (váltakozó feszültség)	mm	Milliméter
Hz	Hertz	kg	Kilogramm
W	Watt	dB(A)	Decibel (A-ráta)
/min vagy min ⁻¹	percenként	mis=	négyszetméter másodpercenként



reteszelés / meghúzás vagy rögzítés



kioldás / feloldás



megjegyzés / észrevétel



vigyázat / figyelmeztetés



olvassa el a használati utasítást



fülvédelem viselése



szemvédelem viselése



porvédelem viselése



védőkesztyű viselése



munkavédelmi cipő viselése



Kapcsolja ki a terméket, és húzza ki a tápegységből összeszerelés, tisztítás, beállítás, karbantartás, tárolás és szállítás előtt.



Ez a termék egy második adag védelem. Ez azt jelenti, hogy javított vagy kettős szigeteléssel van felszerelve.




A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek, és ezekhez az irányelvekhez megfelelőségértékelési módszert fejlesztettek ki.





WEEE szimbólum. Az elektromos hulladékokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Kérjük, hasznosítsa újra, ahol az tény fennáll. Az újrahasznosítási tippekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a helyi bolthoz.

①

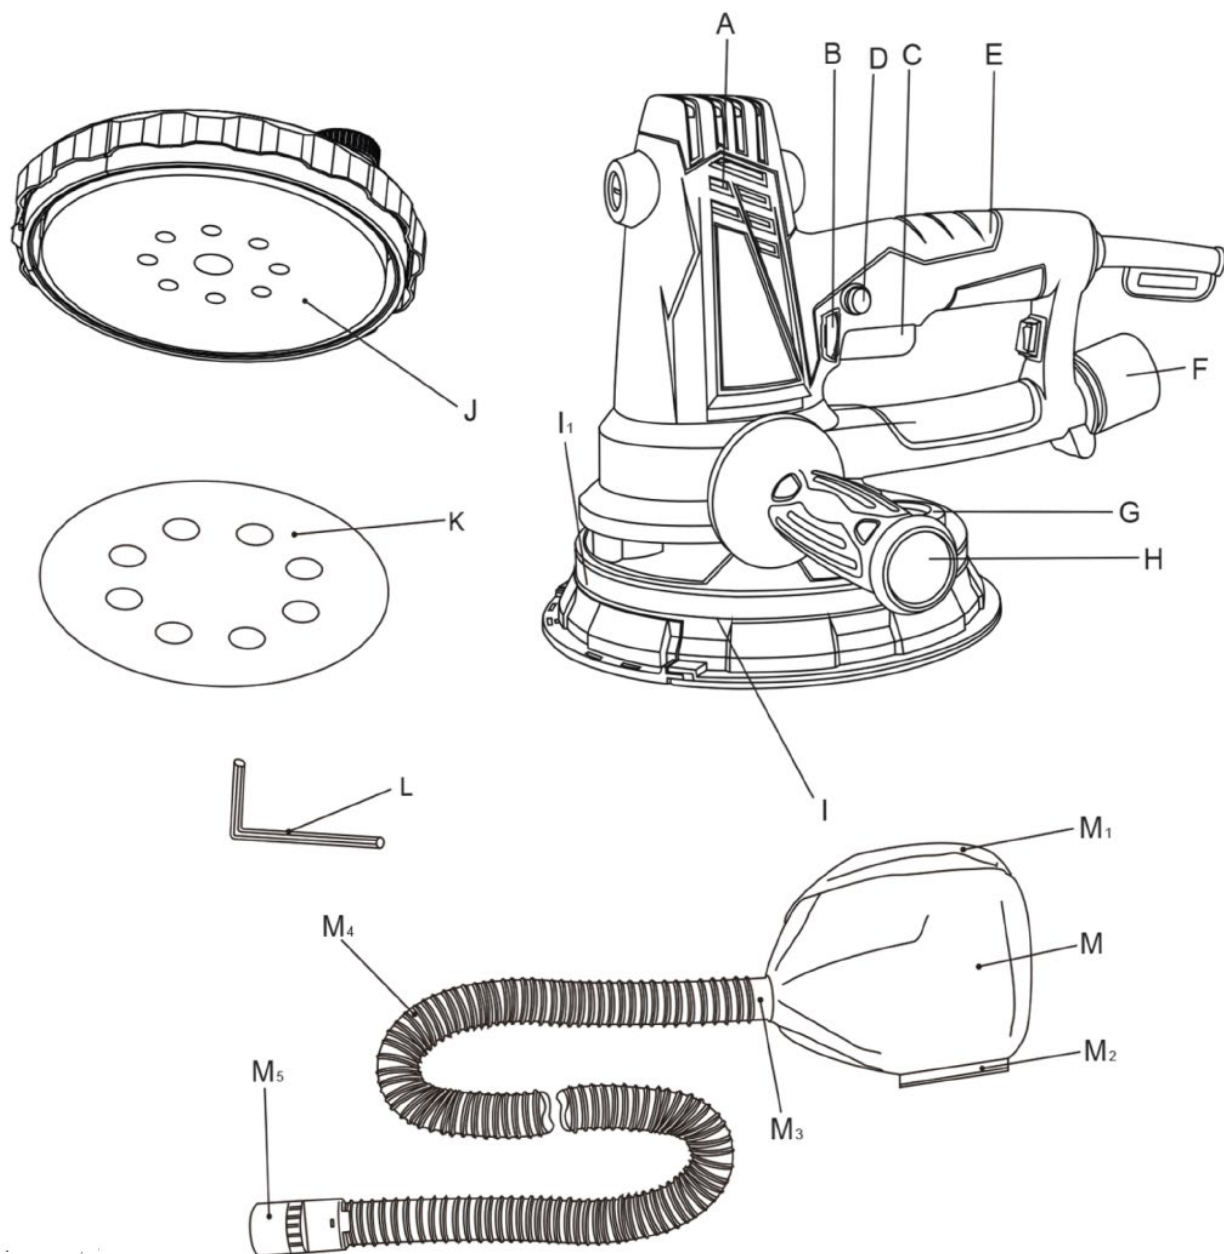


- A. Szellőzés
- B. Elektromos sebesség állító görgő
- C. Ki és bekapcsoló nyomógomb
- D. Rögzítő nyomógomb
- E. Elsődleges fogantyú
- F. A porevakuáló szerkezet
- G. Elszívási sebesség állítás
- H. Másodlagos fogantyú
- I. Védelem
 - 1. Védelmi szegmens
 - 2. Kioldó nyomógomb
- J. Csiszoló korongtál
- K. Öntapadó csiszoló korong (150x2, 180x2, 240x2, 400x2)
- L. Imbusz kulcs
- M. Porzsák
 - 1. Pánt
 - 2. Tolózár
 - 3. Menet
 - 4. Cső
 - 5. Csatlakozó


②

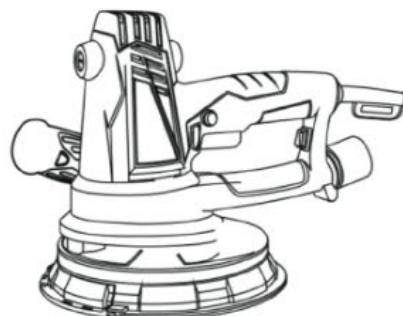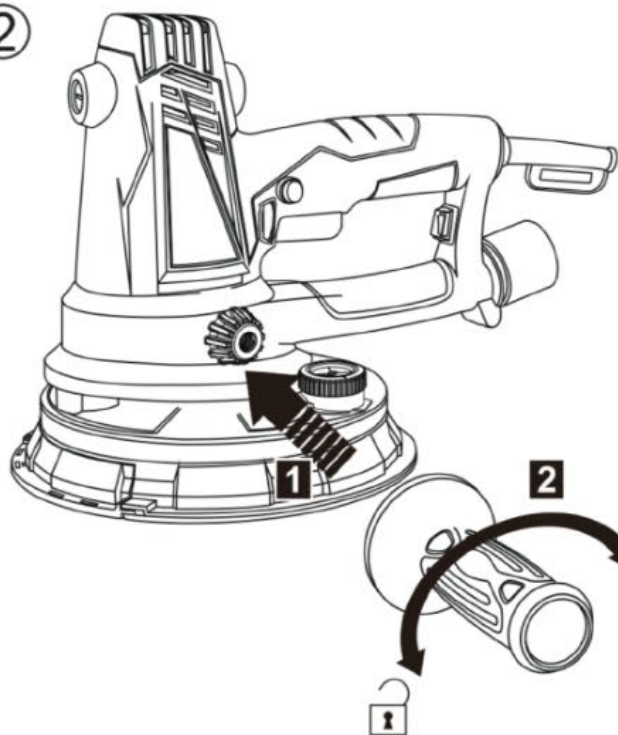


③

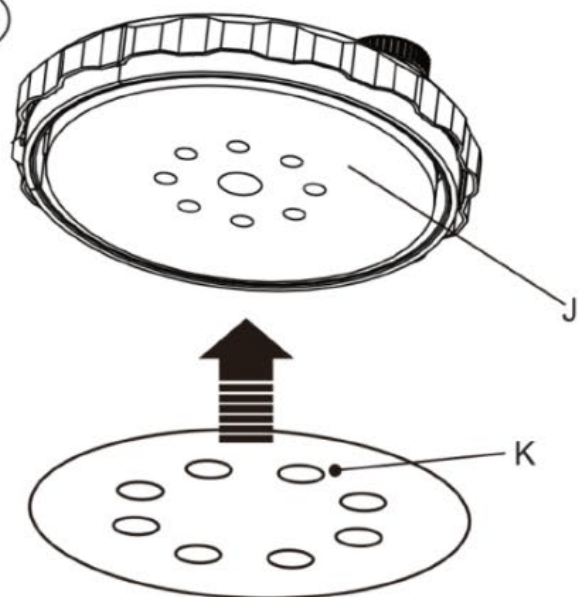



④

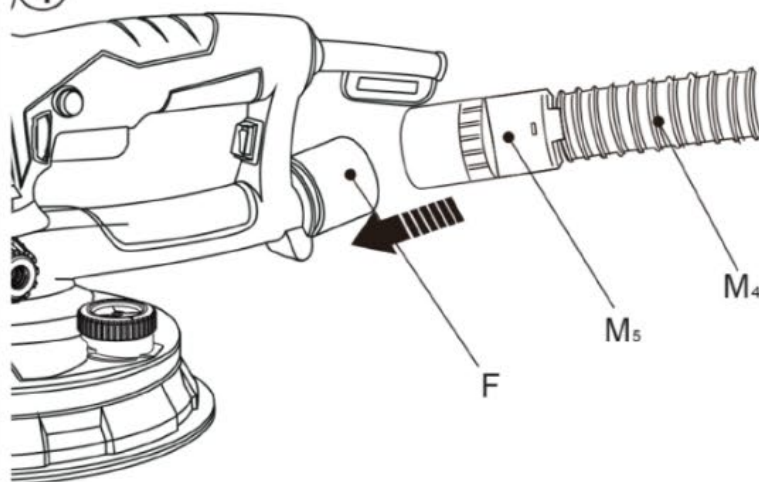





⑤

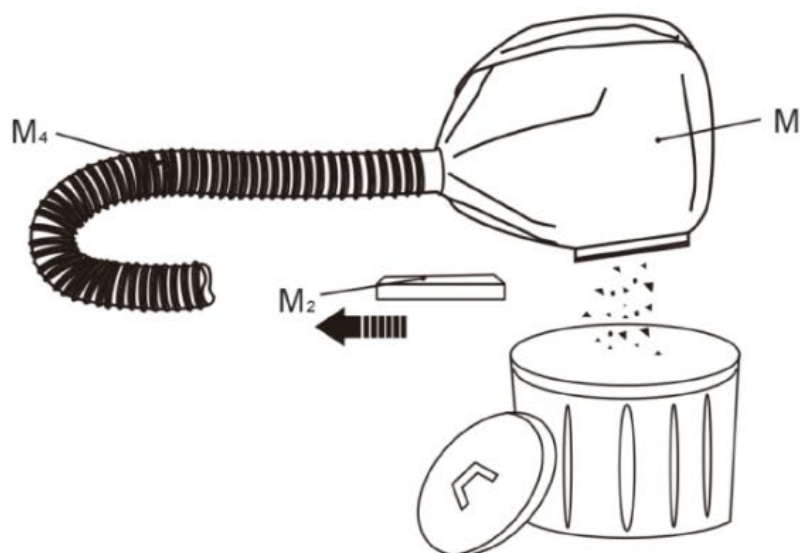

⑥

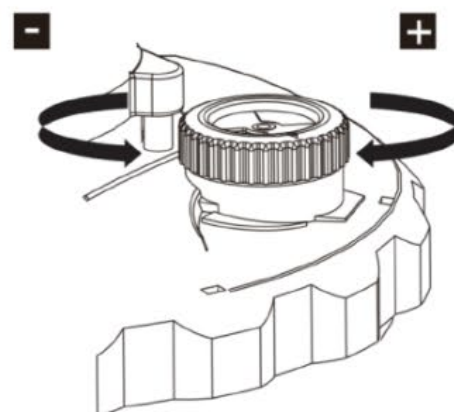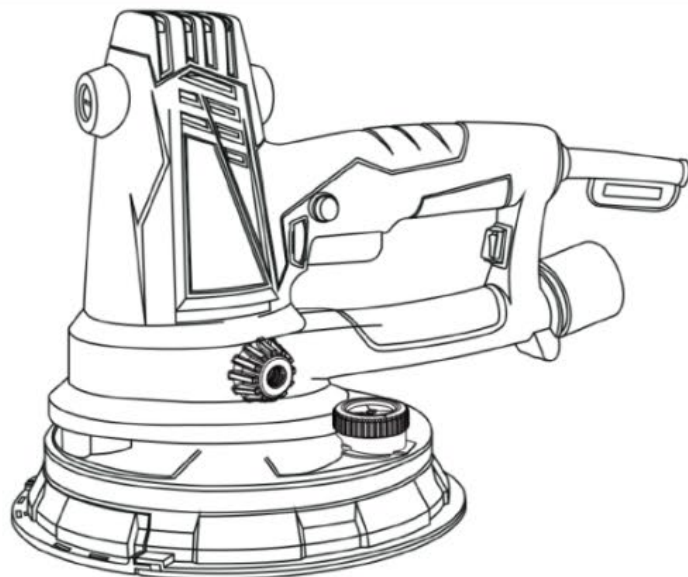

⑦

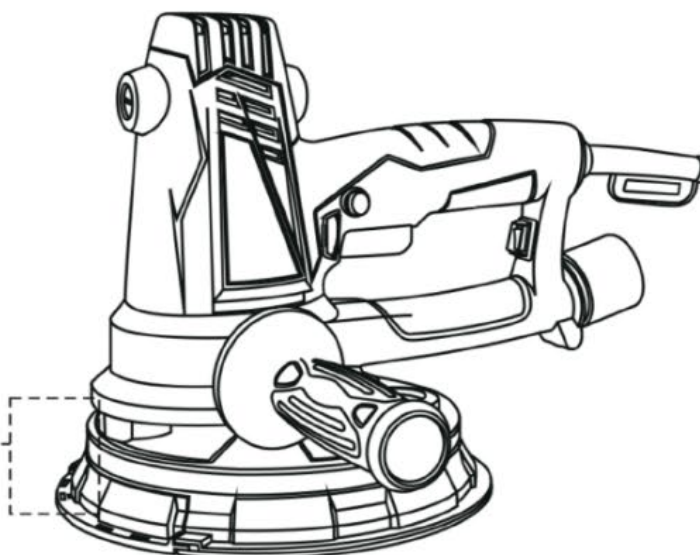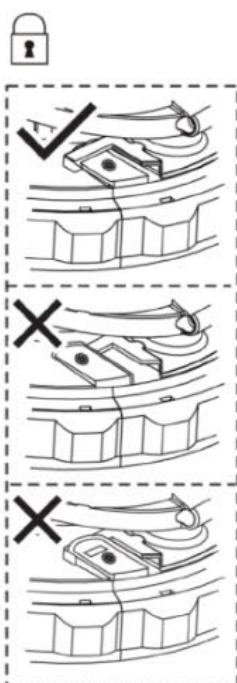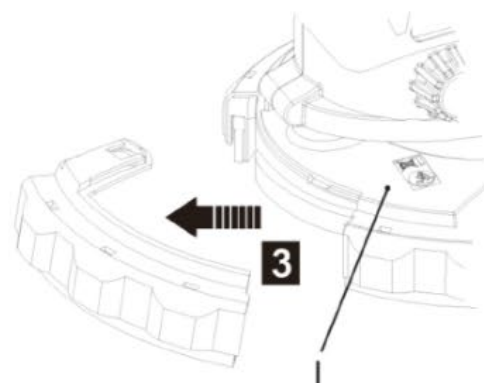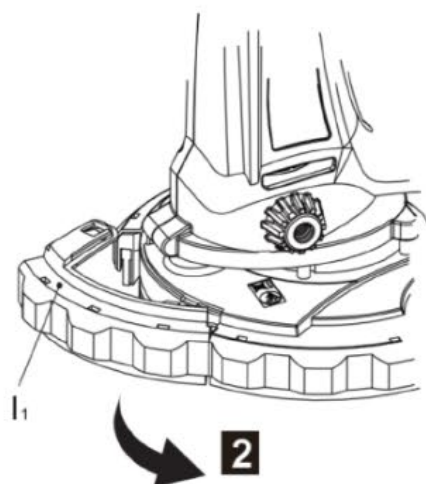

TECHNIKAI LEÍRÁS

Modellszám	TDWS7501	TDWS7501-8 (BS)	TDWS7501S (SAA)	UTDWS7501
Feszültség	220.240V n ~ w50/60Hz			110 - 120v ~ 50/60Hz
Erő, teljesítmény	750W			750W
Forgási sebesség	1500 - 2700/min			1500-2700/min
Csiszoló talpkorong mérete	180mm			7"
Öntapadós csiszolókorong mérete	180mm			7"
Védelmi osztály	II / 			II/ 

BIZTONSÁG

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Az utasítások be nem tartása áramütést okozhat és vagy súlyos sérüléseket. Őrizze meg az összes figyelmeztetést, hogy tájékozódjon, néhányat későbbi hivatkozás céljából. A figyelmeztetésekben szereplő "elektromos szerszám" kifejezés a hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros elektromos kéziszerszámmra (huzalos) vonatkozik.

1. A MUNKAFELÜLET BIZTONSÁGA

- > Tartsa tisztán a munkaterületet és legyen jól megvilágított. A zsúfolt vagy sötét területek balesetveszélyes.
- > Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például robbanásveszélyes folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a füstöt.
- > Az elektromos kéziszerszám használata közben tartsa távol a gyerekeket a karcolásoktól. A figyelmetlenség az irányítás elvesztéséhez vezethet.

2. ELEKTROMOS BIZTONSÁG

- > Az elektromos szerszámok csatlakozóit is az aljzathoz kell csatlakoztatni. Soha semmilyen módon ne cserélje ki a dugót. Ne használjon dugaszolható elektromos szerszám-adaptert. A beépített dugók és aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- > Kerülje a test érintkezését kemény felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste a memóriához kötődik.
- > Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek vagy nedvességnek. Az elektromos szerszámba került víz növeli az áramütés kockázatát.
- > Ne éljen vissza a kábellel. Soha ne használja a kábelt az elektromos kéziszerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a vezetéket olajtól, olajtól, éles szélektől vagy alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott kábelek növelik az áramütés kockázatát.
- > Kültéri elektromos kéziszerszám használatakor kültéri használatra alkalmas hosszabbítót használjon. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
- > Ha elkerülhetetlen az elektromos kéziszerszám nedves helyen való használata, használjon szivárgásmentes kapcsolót. A túlfeszültség-védelmi kapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3. A SZEMÉLYES BIZTONSÁG

- > Legyen éber, figyelje, mit csinál, és használja a józan eszt, amikor elektromos szerszámokat használ. Ne használjon elektromos szerszámokat, ha fáradt vagy bágyadt, illetve ha kábítószert, alkoholt vagy kábítószert használ, amelyek hatása alatt van. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos kéziszerszámok használata közben súlyos sérülésekhez vezethet.
- > Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen szemvédőt. Védőfelszerelések, például pormaszok, csúszásmentes cipő, strapabíró sisak vagy megfelelő körülmények között használt hallókészülék viselése csökkenti a károkat.
- > Akadályozza meg a nem szándékos beindítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban

van. A tápegységhez való csatlakoztatással és/vagy az akkumulátorral a gépben, a szerszám felemelésekor vagy szállításakor növeli a balesetek kockázatát. Az elektromos szerszámok szállítása közben a kapcsoló véletlenszerű megnyomásával az elektromos szerszámok működtetőkké válhatnak, és ezzel növelik a balesetek számát.

- > A gép bekapcsolása előtt távolítsa el minden beállító kulcsot. Ha kulcs van egy forgó darabon, az elektromos szerszám meghibásodása vállalati károsodáshoz vezethet.
- > Ne dolgozzon nyújtózva. Mindig tartsa egyensúlyban a lábát. Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- > Öltözz megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert, tartsa távol őket a mozgó alkatrészekről. A bő ruhákat, ékszereket vagy a hosszú hajat feltekerhetik a forgó alkatrészek.
- > Ha a szívóberendezések csatlakoztatásához vagy összegyűjtéséhez eszközöket biztosítanak ellenőrizze, hogy csatlakoztatva vannak-e a megfelelő használatához. A porgyűjtés csökkentheti a porvesztést.

4. A CSISZOLÓ ŐESZKÖZ HASZNÁLATA ÉS KARBANTARTÁSA

- > Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos szerszámot, mert az Ön által használt elektromos szerszámok jobban fognak működni.
- > Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be vagy ki. Minden olyan elektromos kéziszerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, ezért meg kell javítani.
- > Húzza ki a csatlakozódugót a tápegységből és/vagy húzza ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy az elektromos szerszámokat tárolná. Az ilyen biztonsági óvintézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlen károsodásának kockázatát.
- > Tartsa távol az elektromos szerszámokat a gyerekektől, és ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámokat vagy ezeket az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében. Fogja meg az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze a mozgó alkatrészek hibás beállítását vagy eltolódását, az alkatrészek törését és minden olyan helyzetet, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszám működését. Ha megsérült, használat előtt javítsa meg a gépet. Sok balesetet nem megfelelő elektromos szerszámok okoznak.
- > Tartsa a vágást élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé érzékenyek az eltömődésre és könnyebben irányíthatók.
- > Az elektromos kéziszerszámot, a tartozékokat, szerszámokat stb. ezen utasításoknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Ha az elektromos kéziszerszámot nem rendeltetésszerűen használja, az veszélyes helyzetet okozhat.

5. JAVÍTÁSI MŰVELETEK

- > Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszámokat szakképzett szervizszemélyzet javítja, aki csak azonos alkatrészeket használ.
Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám karbantartását.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK MINDEN MŰVELETHEZ

- > Ezt az elektromos kéziszerszámot úgy tervezték, hogy forgó reggelként működjön. Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést, utasítás. Az illusztrációk ehhez az elektromos szerszámhoz tartoznak. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, súlyos károsodást és/vagy súlyos sérülést okozhat.
- > Ez a szerszám nem ajánlott huzalpolírozáshoz/keféléshöz vagy vágási műveletekhez. Az olyan műveletek, amelyekre az elektromos kéziszerszámot nem tervezték, veszélyt és személyi sérülést okozhatnak.
- > Ne használjon olyan tartozékokat, amelyeket nem a szerszám gyártója tervezett és ajánlott.
- > Csak azért, mert a tartozék elektromos autójához rögzíthető, még nem garantálja a biztonságos

működést.

- > A tartozék névleges fordulatszámának legalább egyenlőnek kell lennie az elektromos kéziszerszámon feltüntetett maximális fordulatszámmal. Azok a tartozékok, amelyek a névleges sebességüknél gyorsabban futnak, letörhetnek.
- > A tartozék külső átmérőjének és vastagságának az elektromos kéziszerszám teljesítménysztyán belül kell lennie. A nem megfelelő méretű tartozékokat nem lehet megfelelően védeni vagy ellenőrizni.
- > A keréktengely, a karimák, a tartólemezek vagy bármely más tartozék méretének megfelelően rögzítenie kell az elektromos kéziszerszám tengelyét. Azok a tengelyfuratok szerelvényei, amelyek nem illeszkednek az elektromos kéziszerszám rögzítő eleméhez, kiegyensúlyozatlanok maradnak. túlzottan rezegnek, és az irányítás elvesztését okozhatják.
- > Ne használjon sérült tartozékot. Minden használat előtt ellenőrizze a tartozékokat, például a csiszolóhengereket – repedéseket, repedésbetéteket, törést vagy túlzott kopást, a drótkéfeket, hogy nincsenek-e meglazulva vagy repedve a vezetékek. Ha az elektromos kéziszerszámot vagy tartozékot eltávolították, ellenőrizze, hogy vannak-e hibák, vagy szereljen be egy sértetlen tartozékot. A tartozék ellenőrzése és felszerelése után helyezkedjen el távol a forgó tartozék síkjától, és használja az elektromos kéziszerszámot maximális sebességgel terhelés nélkül egy percig. A sérült tartozékok általában eltörnek a vizsgálat során.
- > Viseljen egyéni védőfelszerelést. Az alkalmazástól függően viseljen védőszemüveget, védő szemüveget vagy fülvédőt. Ha szükséges, viseljen porvédő maszkot, hallásvédőt, kesztyűt, amely képes megállítani a kis koptató szilánkokat vagy a munkadarab szilánkjait.
- > A szemvédelemnek meg kell akadályoznia a különféle műveletek során keletkező hulladékok szivárgását. A porálarcnak vagy a légzőkészüléknek ki kell tudnia szűrni a munkából származó részecskéket. A nagy intenzitású zajnak való hosszan tartó kitettség halláskárosodáshoz vezethet.
- > Az átjárónak biztonságos távolságban kell lennie a munkaterülettől. A munkaterületre belépőknek egyéni védőfelszerelést kell viselniük. A munkadarab töredékei vagy eltört tartozék szivároghat, és sérülést okozhat a közvetlen működési területen kívül.
- > Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt rögzítési felületeknél fogja meg, ha olyan műveletet végez, amely során a vágószerszám hozzáérhet a rejtett vezetékekhez vagy a saját kábeléhez. Az "élő" vezetékekkel érintkező vágótartozék az elektromos kéziszerszám szabadon lévő fémrészeinek "élését" okozhatja, és elektromos tüzet okozhat a kezelőnek.
- > Helyezze a kábelt a forgatható tartozékon kívülre. Ha elveszíti az irányítást, a vezeték elszakadhat vagy elakadhat, és a keze vagy a karja behúzódhat a forgó tartozékba.
- > Ne tegye le az elektromos kéziszerszámot, amíg a tartozék teljesen meg nem áll. A forgó tartozék megrajzolhatja a felületet, kiveheti az irányítás alól az elektromos kéziszerszámot.
- > Vezetés közben ne járassa az elektromos autót. A forgó tartozék véletlen megérintése elűtheti a ruhadarabot, és a tartozékot a testébe húzhatja.
- > Rendszeresen tisztítsa meg az elektromos kéziszerszám szellőzőnyílásait. A motor ventilátora magához vonzza a port a ház belsejébe, és a túlzottan felhalmozódó fém permetezése elektromos veszélyeket okozhat.
- > Ne használja az elektromos kéziszerszámot át nem eresztő anyagok közelében. A szikrák meggyújthatják ezeket az anyagokat.
- > Ne használjon hűtőfolyadékot igénylő tartozékokat. Víz vagy más hűtőfolyadék használata áramütést vagy áramütést okozhat.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS VÁLASZOK

- > A felborulás egy támasztólemez, kefe vagy bármely más tartozék által beakadt vagy beszorult forgó kerék hirtelen reakciója. A zárás vagy befogás a forgó tartozék gyors reteszelését okozza, ami viszont azt okozza, hogy az ellenőrizetlen elektromos kéziszerszám a tartozék forgási irányával ellentétes irányba kényszerül a rögzítési ponton.
- > Például, ha egy csiszolókorong beakad vagy hozzátapad a munkadarabhoz, a mozgó él behatol a megfogási pontba, és belecsúszhat az anyag felületébe, amitől a korong kijön. A kerék a rögzítési ponton

a kerék mozgási irányától függően felugorhat a kezelőre vagy eltávolodhat tőle. Ilyen körülmények között a csiszolókorongok is eltörhetnek.

- > A károk az elektromos kéziszerszámok nem megfelelő használatának és/vagy a megfelelő óvintézkedések elkerülésének az eredménye, az alábbiak szerint.
- > Tartsa szilárdan az elektromos kéziszerszámot, és helyezze el testét, karját úgy, hogy képes legyen ellenállni a visszacsapó erőnek. Mindig használja a segédfogantyút, ha van, a visszarúgás vagy a nyomatékreakció maximális szabályozása érdekében ültetéskor. A kezelő szabályozhatja a nyomatékreakciókat vagy a visszarúgási erőket, ha megfelelő óvintézkedéseket tesznek.
- > Soha ne tegye a kezét a forgó tartozék közelébe. A tartozék a kéz eltörését okozhatja.
- > Ne helyezze testét abba a területbe, ahol az elektromos kéziszerszám mozog, mert a visszarúgás bekövetkezik. A visszarúgás a kerék mozgásával ellentétes irányba mozgatja a fogaskereket a rögzítési ponton.
- > Legyen különösen óvatos, amikor sarkokon, éles széleken stb. dolgozik. Kerülje a készülék sokkolását. A sarkok, éles szélek vagy járdaszegélyek hajlamosak eltömíteni a forgó tartozékot, és elveszítik az uralmát, vagy akár visszarúgáshoz is vezethetnek.
- > Ne szerelje fel a láncfűrész lapot vagy fogazott fűrészlapot. Az ilyen munkalapok visszarúgást és az irányítás elvesztését okozzák.

ÁLTALÁNOS

- > Ezt az eszközt 16 éven aluliak ne használhatják
- > Ezt az eszközt nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékossgal élő személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságért felelős személy felügyeli őket, vagy nem oktatta őket a műszer használatára vonatkozóan.
- > Utasítsa a gyerekeket, hogy ne játsszanak a készülékkel.
- > Ez a szerszám nem alkalmas nedves csiszolásra.
- > Mindig húzza ki a dugót a konnektorból, mielőtt bármilyen beállítást vagy tartozékokat cserélne.

KÜLTÉRI HASZNÁLAT

Csatlakoztassa a szerszámot egy legfeljebb 30 mA kioldóáramú kioldóáram-kapcsolón keresztül.

Használat előtt

- Az eszköz első használata előtt ajánlatos gyakorlati információkat szerezni
- Mindig ellenőrizze, hogy a tápfeszültség megegyezik-e a szerszám adattábláján feltüntetett feszültséggel (230 V-os vagy 240 V-os szerszámok 220 V-os tápegységre csatlakoztathatók)
- Használjon megfelelő érzékelőket a rejtett közművezetékek megtalálásához, vagy hívja a helyi közműszolgáltatót segítségért (az elektromos vezetékekkel való érintkezés ellenséges vagy elektromos tüzet okozhat, a gázvezeték sérülése robbanáshoz vezethet, a vízvezeték áthatolása anyagi kárt okozhat vagy Áramütés)
- Ne dolgozzon azbeszttartalmú anyagokkal (az azbeszt rákkeltőnek számít).
- Az olyan anyagokból származó por, mint az ólomfesték, néhány fa, ásványi anyagok és fémek károsak lehetnek (a porral való érintkezés vagy belélegzés allergiás reakciókat és/vagy légzési problémákat okozhat a kezelőben vagy a járókelőkben); viseljen porálcot, és dolgozzon porelszívó berendezéssel, ha csatlakoztatva van.
- Bizonyos típusú porok rákkeltőnek minősülnek (például a tölgypor, a bükk), különösen fakondicionáló adalékokkal kombinálva; Viseljen pormaszkot, és dolgozzon porelszívó berendezéssel, ha csatlakoztatva van.
- Vegye figyelembe a kívánt anyagokra vonatkozó nemzeti porkövetelményeket, amelyekkel dolgozni készül.
- Ne szorítsa be a szerszámot.
- Használjon teljesen laza, biztonságos hosszabbító kábeleket, amelyek kapacitása 16 Amper (UA 13 A)

Használat után

A szerszám leállítása érdekében soha ne gyakoroljon oldal irányú nyomást a szerszám forgó részére, annak a

megállítása érdekében.

HASZNÁLAT

Rögzítse a segédfogantyút (2)

Biztonsági okokból a termék használatakor a segédfogantyút össze kell szerelni.

- Csavarja be a segédfogantyút (H) az óramutató járásával megegyező irányba, az egyik menetbe
- Győződjön meg arról, hogy a segédfogantyú (H) megfelelően rögzítve van.

A csiszoló (3) korong felhelyezése és cseréje

- Helyezze a korongot az öntapadó csiszoló korongtalp közepére, és nyomja meg. A csiszolókorongon lévő furatoknak egy vonalba kell esniük a csiszolólap elszívó nyílásaival.

A porzsák (4) felhelyezése és leszerelése

- Igazítsa és rögzítse ütközésig a vákuumtömlő csatlakozóját (M5) a porkimenethez (F)
- Működés után tartsa meg és húzza ki a vákuumtömlő csatlakozóját (M5) a porkimenetből (F), hogy eltávolítsa a vákuumtömlőt (M4) / porzsákot (M) a termékből.
- Ürítse ki a porzsákot (5)
- Szükség esetén távolítsa el a vákuumtömlőt (M4) a porzsákkal (M) a termékből. - Tartsa a porzsákot (M) egy megfelelő szemeteszsák fölé.
- Áztassa a zárat (M2) a porzsákon (M), és ürítse ki a szemeteszsákba (5. ábra). Csúszttassa le a szárnyat (M2) a porzsákon (M), a vákuumtömlőn (M4) és a porzsákon (M) a termékhez.

Az készülék indítása és leállítása

- A gipszkarton csiszoló be- és kikapcsolása (C)
- Állítsa be a sebességet a sebességtárcsa (B) elforgatásával, a felhasználó különböző sebességet választhat a különböző csiszolófelületekhez. Kiváló beállítás alkalmas finom csiszolópapírral végzett polírozáshoz a végső felület elérése érdekében. Az alsó beállítás nagyszemcsés csiszolópapírral való csiszolásra alkalmas, hogy megtisztítsa a vakolatot a munkafelületen lévő vízfolttól.
- Használja a rögzít gombot, hogy az autót a kiválasztott sebességgel haladva tartsa. Ne terhelje túl túlzott nyomással.

Szívóteljesítmény beállítása (6)

- Állítsa be a szívóerőt a kívánt műveletnek megfelelően
- A szívóerő növeléséhez forgassa el a vákuumsebesség-választót (G) az óramutató járásával megegyező irányba.
- A szívóerő csökkentéséhez forgassa el a vákuumsebesség-választót (G) az óramutató járásával ellentétes irányba

Védő szerkezetek (7)

A levehető védőszegmens lehetővé teszi a fal/mennyezet és a csiszolópapír/alaplap része közötti távolság csökkentését. Távolítsa el a védőszegmenst, ha a munkafelület közel van más tárgyakhoz (pl. fal, mennyezet).

FIGYELEM! A védőszegmens nélküli terméket csak a munkafelületen, más tárgyak közelében végzett csiszoláshoz használja

Nyomja le a kioldó gombot (I 2) a pozícióba, és távolítsa el az (I 1) szegmenst a védőeszköztől (I).

Működés után helyezze a szegmenst (I 1) a védőelemre (I). Győződjön meg arról, hogy a kioldó gomb (I 2) megfelelően be van kapcsolva.

KARBANTARTÁSI MŰVELETEK

Tárolja a műszert védőtokokban, száraz és lezárt helyen, gyermekektől elzárva.

Mindig tartsa tisztán a műszert és a kábelt (különösen a szellőzőnyílásokat)

FIGYELEM! Ne próbálja megtisztítani a szellőzőnyílásokat éles tárgyak behelyezésével a lyukakba.

FIGYELEM! Húzza ki a dugaszt tisztítás előtt.







KÖRNYEZET

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat és csomagolást a háztartási hulladékkal együtt (csak az EU országokban).

- Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló európai irányelvnek való megfelelés és a nemzeti jogszabályokkal összhangban történő végrehajtása.
- Az élettartamuk végét elért elektromos szerszámokat külön kell gyűjteni, és vissza kell juttatni egy környezetbarát újrahasznosító telephelyre.

TDWS7501,UTDWS7501

TDWS7501-8,TDWS7501S Robbantott rajz

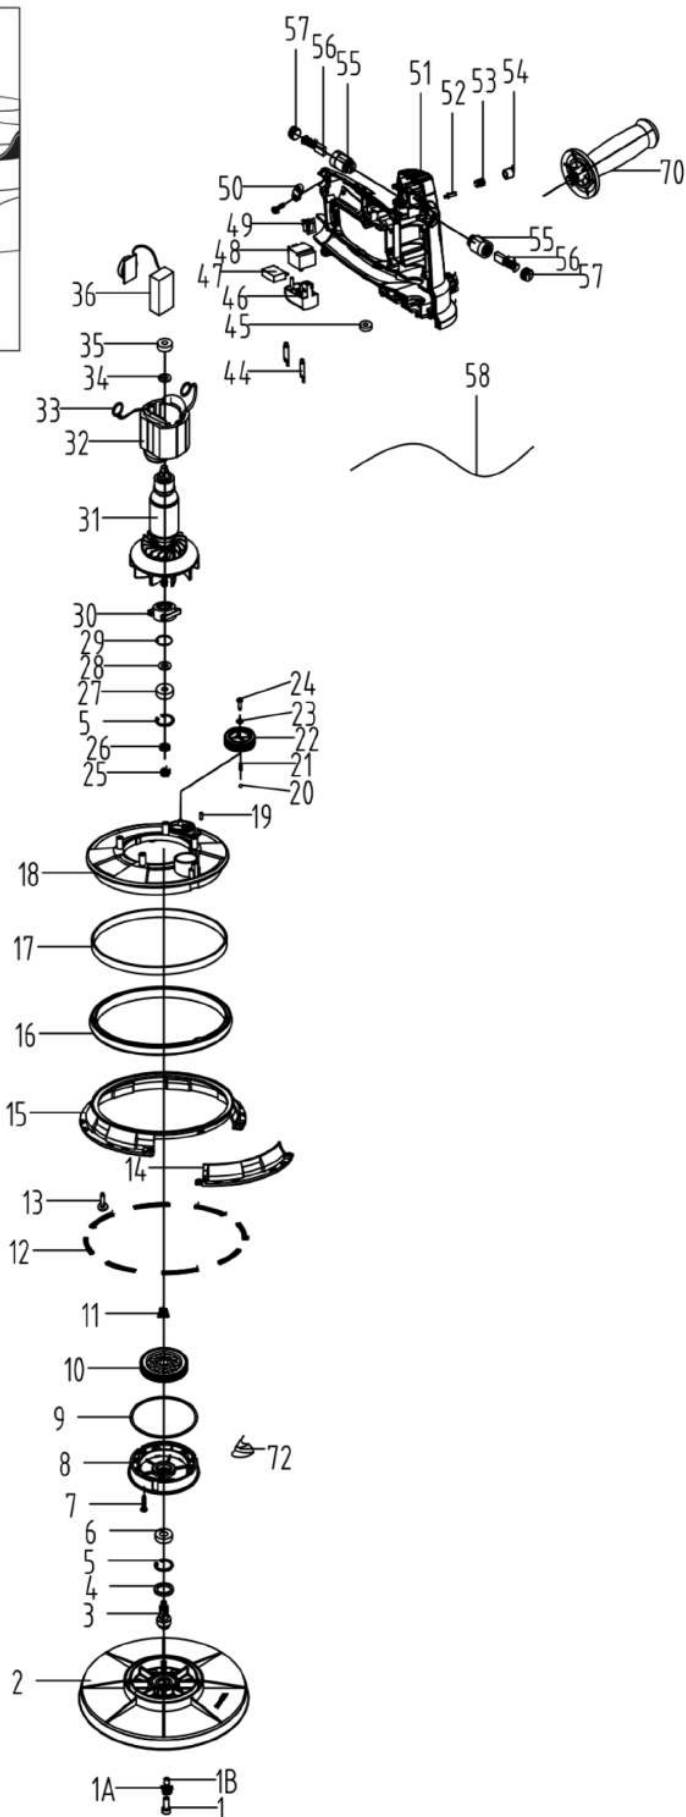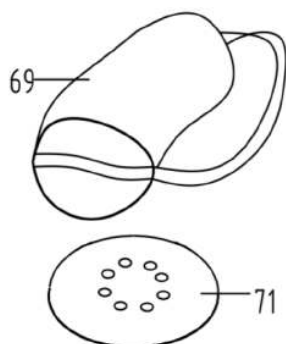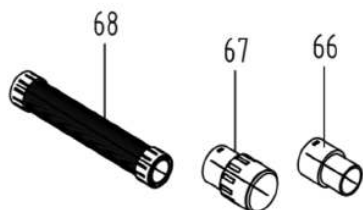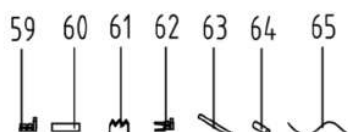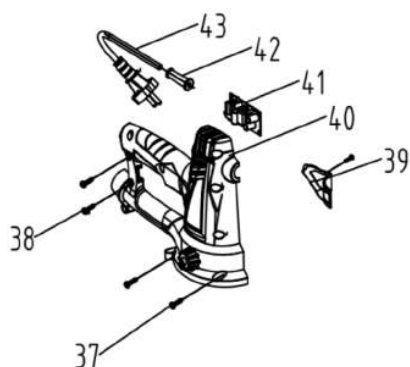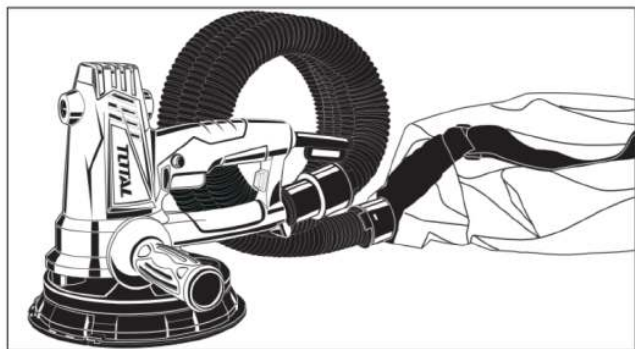

TDWS7501, UTDWS7501
TDWS7501-8, TDWS7501S
A cserealkatrészek listája

Nr.	Részletes leírás	Db.
1.	M6x14 csavar	1
1A	M6 rugó	1
1B	M6 rögzítő gomb	1
2.	Csiszolókorong	1
3.	Tengelyvég	1
4.	Olajtömítés	1
5.	Gallér 22	1
6.	Golyóscsapágy 6900 RS	1
7.	M4x22 csavar	1
8.	Alumínium fedél	1
9.	Papír alátét	1
10.	Nagy kerék	1
11.	Rugó	1
12.	Súrlódás csökkentő gumi	1
13.	ST4x12-es csavar	1
14.	Levehető	1
15.	Lemez korong	1
16.	Lámpa gyűrű	1
17.	LED lámpa	1
18.	Csiszoló fedél	1
19.	Szorító stift	1
20.	Acélgolyó 4-es	1
21.	Golyós acélrugó	1
22.	Szívóerő állító görgő	1
23.	4-es alátét	1
24.	4x12-es csavar	1
25.	Forgórész rugó	1
26.	Forgórész alátét	1
27.	Golyós csapágy 608rs	1
28.	8-as alátét	1
29.	Csapágyház	1
30.	Rugó	1
31.	Forgórész	1
32.	Állórész	1
33.	Szénkefegyűrű	2
34.	Alátét	1
35.	Golyós csapágy 607rs	1
36.	Sebességszabályzó	1
37.	4x12es csavar	12
38.	3x10-es csavar	4
39.	Légszabályzó lemez	1
40.	Bal gépház	1
41.	Jobb gépház	1
42.	Áramkörös LED	1
43.	Kábelhüvely	1
44.	Kábel	1
45.	Induktorok	2
46.	Golyós csapágy	1
47.	Nyomógomb	1
48.	Elektromos kondenzátor	1
49.	Kapcsoló	1
50.	Kis kapcsoló	1
51.	Kábellemmez	1
52.	Rögzítő nyomógomb	1
53.	Rugó	1

54.	Szeg	1
55.	Szénkefe	2
56.	Szénkefe	2
57.	Szénkefetisztító kefe	2
58.	Köztes vonal	1
59.	Foszforos rézkapocs	6
60.	Rézcső	2
61.	Fogas kapocs	3
62.	Y kapocs	2
63.	Hőre zsugorodó csövek	0.360m
64.	Hőre zsugorodó csövek	0.008m
65.	Tömítő szalag	1
66.	Csatlakozó átalakító 35	1
67.	Csatlakozó átalakító 57	1
68.	Rugalmas cső 2m	1
69.	Porelszívó	1
70.	Oldalsó fogantyú	1
71.	Kulcs	1
72.	Csiszoló korong	8

Megfelelőségi nyilatkozat

- A. A gyártó neve és címe: TOTAL TOOLS CO. PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína
- B. A megfelelőségi nyilatkozat kiadása a gyártó felelőssége mellett történik: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína – SC Riviera Bike SRL, 12 Tanase Banciu Street, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia Tel: 0374300162.

- C. A nyilatkozat tárgya:

TDWS7501	TOTAL - Fal- és mennyezetsziszoló gép - 750W (IPARI)
----------	--

- D. A gépezet leírása:
Az elektromos szerszámot bizonyos kemény felületek megmunkálására, simítására vagy formázására használják dörzsöléssel, reszeléssel, vágással vagy gyalulással..
- E. A nyilatkozat tárgya összhangban van az erre vonatkozó európai egyeztetett jogszabályokkal és minden rendelkezésnek megfelel:
2006/42/EC
- F. A fenti irányelvekben meghatározott munkahelyi biztonsági és egészségügyi szabványok teljesítése érdekében a következő szabványok teljesültek:
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014
Az előírás szerinti zajkibocsátási szint 2000/14/EC és ISO 8528-10 alapján:
LpA: 73 dB
LwA: 84 dB
- G. Az értesített szervezet: Intertek Testing Services Hangzhou 310018, China, Az elvégzett vizsgálati jelentés száma: 150400068HZH-V1, 150400068HZH-001+A1, 150400068HZH-001+A2, 150400068HZH-001+A3, az E. pontban említett irányelvek szerint; a kiállított bizonyítvány száma. 171000371HZH-V1 din 02.11.2017.
- H. A termék technikai dokumentációjáért felelős személy:
Beosztás - Termék menedzser
Név - Osborn Zou
- A termék romániai technikai dokumentációjáért felelős személy:
Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Cím: Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia
Tel: 0374.300.162
- I. A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló dokumentumok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem befolyásolják károsan a környezetet – amennyiben az előírásoknak megfelelően telepítik, használják és karbantartják azokat, illetve betartják a kísérő utasításokat. A felhatalmazott gyártó, forgalmazó hozzájárulása nélkül végzett módosítások esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

[Signature]
Authorized Signature(s)

Aláírja a cég javára és annak nevében:
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína
Dátum: 06.12.2021

Minőségi és Garancia Tanúsítvány

Termék megnevezése:

Termék kódja:

Termék sorozatszáma:

Modell-típus:

Megfelelőségi Nyilatkozat:

Eladó:

Eladó címe:

Vásárló:

Vásárló címe:

Telefon:

E-mail:

Számla/adó bizonylat:

Eladás dátuma:

Kipróbálták a termék működését, bemutatták a használati és karbantartási módot. A magyar nyelvű használati, kezelési, tárolási, tartósítási és szállítási útmutató átadásra került. A vásárló a jelen jótállási jegyben foglaltakat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes megadását ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kivitelezési dokumentációjának, megfelel a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paramétereknek, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

Garanciaidő alatt végzett javítások:

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Nem vonatkozik rá a garancia

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

1. Lánckerék, vezetősín, szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (henger harmonika, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
2. Üzemanyagsűrű, tanksapka, szita a tartályba, szondák, tartályok, úszó, üzemanyagszelep, pontoncsap, fúvóka, fúvóka, injektorok vagy befecskendező fúvókák, beállító rendszer vagy karok, karburátor tömítések vagy tömítő elemek, vagy ezek alkatrészei, amelyek kopását a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozza;
3. Tengelykapcsoló, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, ha a kopás a légsűrű hiánya vagy a nem megfelelő használat miatt következik be, vagy a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozta detonáció esetén, vagy ha a meghibásodás fordulatszám-meg nem felelésből, vagy 2T motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keverékéből adódik (a forgalmazótól vásárolt olajok esetében 30 ml olaj 1 liter benzinhez viszonyítva);
4. Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag házak, műanyag dugók, foglalatok, kerekek vagy görgők;
5. Gyújtás és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyertyakábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
6. Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gázpedál, kaszaasztal, vonóerő stb.);
7. Fékpofák és fékbetétek, tengelykapcsolók, érvég-hüvelyek, rugós tengelykapcsoló;
8. Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, ha a meghibásodás a földelés hiánya, vagy nem megfelelő környezeti körülmények között történő használat (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségellátás) vagy ingadozó feszültség (áramgenerátorok esetén, amikor a fogyasztók teljesítménye) nagyobb a megadottnál) miatt adódik;
9. Tömszelenc, turbina, turbinaház (amikor a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más berendezések, gépek stb. által létrehozott nyomás következtében keletkezett);
10. A vágórendszer alkatrészei, pl. láncfűrész-lánc, kaszatárcsa, fűnyírókés, malom/aprítógép kés stb.;
11. Indítódob, indítózsínór, indítórugó, indítófogantyú;
12. Kaszaasztal, fűnyíróasztal kés, sarkantyúk, süllyesztők, fogak, beállító támasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a kasza vágórendszerének teljes kinematikai lánc), ha nincsenek megfelelően üzemeltetve, beállítva vagy tisztítva.
13. Egyéb fogyó tartozékok.

Ezt a terméket csak háztartási használatra gyártották, ipari célokra nem. Pontosán kövesse a termék használati útmutatójában található utasításokat.

Jótállási feltételek

A cég a román jogszabályok (2016-ban módosított 449/2003 törvény, OG 21/92) szerinti garanciát vállal a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla / adóbizonylat) alapján.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik magánszemély általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.

Jogi személyek általi vásárlás esetén minden termékre 12 hónapos garancia vonatkozik.

A garancia nem fedezi a következőket:

Olyan alkatrészek, amelyek a használati utasításnak megfelelő használat következtében elhasználódnak

Túlhasználatból, helytelen vagy a termék használati útmutatójában meghatározottaktól eltérő célokra való használatból, nem megfelelő karbantartásból vagy nem megfelelő tárolásból eredő hibák.

Az ügyfél által módosított vagy hozzáadott termékek.

A jótállás hatálya alá tartozó meghibásodások kijavítása ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre (lehet egy későbbi típus) történő cserével történik.

A hatályos jogszabályok értelmében a termék szavatossági időn belüli cseréje csak az alábbi esetekben történik:

A termék gyártási hibás;

A terméknek olyan hibája van, amely nem javítható;

A javítási határidő elmulasztása;

A termék nem megfelelő.

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

A címkén feltüntetett terméksorozat és típus nem védett (nem olvasható)

A terméket illetéktelen személy szedte szét

Nincs kitöltve minden jótállási tanúsítvány mező

A termék visszaküldése az eredetileg leszállított összes tartozékkal együtt történik.

Ha a terméket nem a használati utasításban foglaltak szerint használták, a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások értéke a vásárlót terheli. A kereskedőt a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei terhelik, mint az eredetileg értékesített termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a vásárlók alábbi személyes adatait kezeli: név, vezetéknev, cím, telefonszám és e-mail cím, a

679/2016-os európai rendelet előírásai szerint, az eladott berendezésekre ügyfelei részére biztosított szavatossági idő megfelelő kezelése érdekében. A elektromos és elektronikus berendezéseket (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt tilos ártalmatlanítani. Ezeket speciális gyűjtőhelyeken, felhatalmazott gyűjtő/újrahasznosító cégeknek, stb. kell leadni.

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot:

www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL



750W