

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

CIOCAN ROTOPERCUTOR LI-ION

TRHLI2201, TRHLI22012

INDUSTRIAL



TOTAL ROMANIA

RO



20V

SIGURANȚA PRODUSULUI AVERTIZĂRI GENERALE DE SIGURANȚĂ A UNELEI ELECTRICE

AVERTISMENT Citiți toate avertismentele de siguranță și toate Instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor iar instrucțiunile pot duce la șoc electric, incendiu și/sau vătămări grave.

Salvați toate avertismentele și instrucțiunile pentru referințe ulterioare.

Termenul „unealtă electrică” din avertismente se referă la unealta electrică alimentată de la rețea (cu cablu) sau la unealta electrică alimentată cu baterie (fără fir).

1) Siguranța zonei de lucru

- a) Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată. Zonele aglomerate sau întunecate provoacă accidente.
- b) Nu folosiți sculele electrice în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau prafului inflamabile. Unelele electrice creează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- c) Țineți copiii și trecătorii departe în timp ce utilizați o unealtă electrică. Distragerile vă pot face să pierdeți controlul.

2) Siguranța electrică

- a) Ștecherile sculelor electrice trebuie să se potrivească cu priza. Nu modificați niciodată ștecherul în niciun fel. Nu utilizați mufe adaptoare cu împământare scule electrice. Ștecherile nemodificate și prizele potrivite vor reduce riscul de șoc electric.
- b) Evitați contactul corpului cu suprafețele cu împământare, cum ar fi țevi, calorifere, plite și frigider. Există un risc crescut de șoc electric dacă corpul dumneavoastră este împământat.
- c) Nu expuneți sculele electrice la ploaie sau în condiții umede. Pătrunderea apei într-o unealtă electrică va crește riscul de electrocutare.
- d) Nu abuzați de cablu. Nu utilizați niciodată cablul pentru a transporta, trage sau

deconecta unealta electrică. Țineți cablul departe de căldură, ulei, margini ascuțite sau părți în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare.

e) Când utilizați o unealtă electrică în aer liber, utilizați un prelungitor adecvat pentru utilizare în exterior. Utilizarea unui cablu adecvat pentru utilizare în exterior reduce riscul de electrocutare.

f) Dacă folosirea unei scule electrice într-un loc umed este inevitabil, utilizați o sursă protejată cu dispozitiv de curent rezidual (RCD). Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

3) Siguranța personală

a) Rămâneți atenți, urmăriți ce faceți și folosiți bunul simț atunci când utilizați o unealtă electrică. Nu folosiți o unealtă electrică în timp ce dumneavoastră sunteți obosiți sau vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul utilizării uneltelor electrice poate duce la vătămări corporale grave. Folosiți echipament individual de protecție. Purtați întotdeauna protecție pentru ochi. Echipamentele de protecție, cum ar fi mască de praf, pantofi de protecție antiderapante, cască de protecție sau protecție auditivă utilizate în condiții adecvate vor reduce vătămrile personale.

b) Preveniți pornirea neintenționată. Asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit înainte conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, ridicarea sau transportul unealta.

Purtarea sculelor electrice cu degetul pe comutator sau punerea sub tensiune a sculelor electrice care au comutatorul pornit provoacă accidente.

c) Scoateți orice cheie de reglare sau cheie înainte de a porni unealta electrică. O cheie sau o cheie lăsată atașată la o parte rotativă a sculei electrice poate duce la vătămări corporale.

d) Nu vă întindeți. Păstrați o poziție adecvată și un echilibru în orice moment. Acest lucru permite un control mai bun al sculei electrice în situații neașteptate.

e) Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, îmbrăcămintea și mănușile departe de părțile mobile. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse în părțile mobile.

f) Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru conectarea instalațiilor de extracție și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate corespunzător. Utilizarea colectării prafului poate reduce pericolele legate de praf.

4) Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice

a) Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică corectă pentru aplicația dvs. Unealta electrică corectă va face treaba mai bine și mai sigur la rata pentru care a fost proiectată.

b) Nu utilizați unealta electrică dacă întrerupătorul nu o pornește și nu o oprește. Orice unealtă electrică care nu poate fi controlată cu comutatorul este periculoasă și trebuie reparată.

c) Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/sau acumulatorul de la unealta electrică înainte de a face orice reglare, a schimba accesoriile sau a depozita sculele electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a sculei electrice.

d) Păstrați sculele electrice inactive la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor care nu sunt familiarizate cu unealta electrică sau cu aceste instrucțiuni să opereze unealta electrică. Unelele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.

e) Întreține uneltele electrice. Verificați alinierea greșită sau blocarea pieselor în mișcare, spargerea pieselor și orice altă condiție care poate afecta funcționarea sculei electrice. Dacă este deteriorată, reparați unealta electrică înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de sculele electrice prost întreținute.

f) Păstrați uneltele de tăiere ascuțite și curate. Uneltele de tăiere întreținute corespunzător, cu muchii ascuțite, sunt mai puțin susceptibile de a se lega și sunt mai ușor de controlat.

g) Utilizați unealta electrică, accesoriile și capetele de înșurubat etc. în conformitate cu aceste instrucțiuni, ținând cont de condițiile de muncă și de munca de efectuat. Utilizarea sculei electrice pentru operațiuni diferite de cele prevăzute poate duce la o situație periculoasă.

5) Utilizarea și îngrijirea uneltelor cu baterie

- a) Reîncărcați numai cu încărcător specificat de producător. Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.
- b) Utilizați unelte electrice numai cu baterii special desemnate. Utilizarea oricăror alte baterii poate crea un risc de rănire și incendiu.
- c) Când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul. Scurt-circuitarea bornelor bateriei poate provoca arsuri sau incendiu.
- d) În condiții abuzive, lichidul poate fi ejectat din baterie; evita contactul. Dacă contactul are loc accidental, clătiți cu apă. Dacă lichidul intră în contact cu ochii, solicitați suplimentar ajutor medical. Lichidul aruncat din baterie poate provoca iritații sau arsuri.

6) Service

- a) Solicitați service-ului dvs. electric de către o persoană calificată care folosește doar piese de schimb identice. Acest lucru va asigura menținerea siguranței sculei electrice.

AVERTIZARI DE SIGURANȚĂ PENTRU CIOCANUL ROTOPERCUTOR

1. Purtați protecție pentru urechi. Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.
2. Folosiți mâner(e) auxiliar(e), dacă sunt furnizate împreună cu unealta. Pierderea controlului poate provoca vătămări corporale.
3. Țineți unealta electrică de suprafețele de prindere izolate, atunci când efectuați o operațiune în care accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cablurile ascunse. Accesoriul de tăiere care intră în contact cu un fir „sub tensiune” poate face ca părțile metalice expuse ale sculei electrice să fie „sub tensiune” și ar putea provoca un șoc electric operatorului.

REGULI SUPLIMENTARE DE SIGURANȚĂ PENTRU CIOANUL ROTOPERCUTOR

1. Purtați întotdeauna o mască de praf.

AVERTIZARI DE SIGURANȚĂ PENTRU BATERIE

- a) Nu demontați, deschideți sau distrugeți celulele sau acumulatorii.
- b) Nu scurtcircuitați un acumulator. Nu depozitați acumulatorii la întâmplare într-o cutie sau sertar unde acestea se pot scurtcircuita reciproc sau pot fi scurtcircuitate de materiale conductoare. Când acumulatorul nu este utilizat, țineți-l departe de alte obiecte metalice, cum ar fi agrafe, monede, chei, cuie, șuruburi sau alte obiecte metalice mici, care pot face o conexiune de la un terminal la altul: Scurt-circuitarea bornelor bateriei.
- c) Nu expuneți acumulatorul la căldură sau foc. Evitați depozitarea în lumina directă a soarelui.
- d) Nu expuneți acumulatorul la șocuri mecanice.
- e) În caz de scurgere a bateriei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. Dacă a avut loc contactul, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și solicitați sfatul medicului.
- f) Solicitați imediat sfatul medicului dacă o celulă sau un acumulator a fost înghițit.
- g) Păstrați acumulatorul curat și uscat.
- h) Ștergeți bornele acumulatorului cu o cârpă curată și uscată dacă se murdăresc.
- i) Acumulatorul trebuie încărcat înainte de utilizare. Consultați întotdeauna aceste instrucțiuni și utilizați procedura corectă de încărcare.
- j) Nu mențineți acumulatorul încărcat atunci când nu este utilizat.
- k) După perioade lungi de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea acumulatorului de mai multe ori pentru a obține performanțe maxime.
- l) Acumulatorul oferă cele mai bune performanțe atunci când funcționează la

temperatura normală a camerei ($20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$).

m) Când aruncați bateriile, păstrați pachetele de baterii ale diferitelor sisteme electrochimice separate unul de celălalt.

n) Reîncărcați numai cu încărcătorul specificat de KRESS. Nu utilizați niciun alt încărcător decât cel prevăzut special pentru utilizarea cu echipamentul. Un încărcător care este potrivit pentru un tip de acumulator poate crea un risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt acumulator.

o) Nu utilizați niciun pachet de baterii care nu este conceput pentru a fi utilizat cu echipamentul.

p) Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor.

q) Păstrați literatura originală a produsului pentru referințe viitoare.

r) Scoateți bateria din echipament atunci când nu este utilizat.

s) Aruncați în mod corespunzător.

t) Nu amestecați celule de fabricație, capacitate, dimensiune sau tip diferit în cadrul unui dispozitiv.

u) Nu scoateți acumulatorul din ambalajul original până când nu este necesar pentru utilizare.

v) Respectați semnele plus (+) și minus (–) de pe baterie și asigurați-vă că o utilizare corectă.

SYMBOLURI

	Pentru a reduce riscul de rănire, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucțiuni
	AVERTIZARE!
	Purtați protecție pentru urechi
	Purtați protecție pentru ochi
	Purtați mască de praf
 Li-Ion	Nu aruncați bateriile, returnați bateriile uzate la punctul local de colectare sau reciclare.
 Li-Ion	
	Nu expuneți la ploaie sau la apă
	Nu aruncați în foc





LISTĂ COMPONENTE

1. TIJĂ ADȚNCIME

2. MANȘON PROTECȚIE PRAF

3. MECANISMUL DE BLOCARE A UNELTII

4. COMUTATORUL SELECȚIE DE FUNCȚII

5. BUTON PORNIRE/OPRIRE

6. CONTROLUL DIRECȚIEI DE ROTIRE

Nu toate accesoriile ilustrate sau descrise sunt incluse în livrarea standard.

DATE TEHNICE

TRHLI2201 TRHLI22012 TRHLI22012X
TRHLI22012-X TRHLI22012E TRHLI22012M
TRHLI22012H TRHLI22012S TRHLI22012A
(X PENTRU 1 LA 9)

Voltaj		-20\
Viteza fdr sarkin		0-1350r/mir
Viteza de percuție		0-4700/mir
Putere impact		2.0
Capacitate maxim forare	Fier	13 mr
	Lemn	28 mr
	Beton	22 mr

GHID DE OPERARE



NOTĂ: Înainte de a utiliza instrumentul, citiți cu atenție manualul de instrucțiuni.

DOMENIUL DE UTILIZARE

Mașina este menită pentru forare și dăltuire cu percuție a cărămidilor și a betonului. De asemenea poate fi folosit pentru forare fără impact în lemn, metal, ceramică sau plastic.

ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

A) ÎNCĂRCĂREA BATERIELOR

Încărcătorul pachetului de baterii furnizat este potrivit cu bateria Li-ion instalată în mașină. Nu utilizați un alt încărcător de baterie.

Acumulatorul Li-ion este protejat împotriva descărcării profunde. Când acumulatorul este gol, mașina este oprită printr-un circuit de protecție: mandrina nu se mai rotește.

Într-un mediu cald sau după o utilizare intensă, acumulatorul poate deveni prea fierbinte. Pentru a permite încărcarea lăsați timp pentru ca acumulatorul să se răcească înainte de reîncărcare după depozitare prelungită. Acumulatorul va accepta o încărcare de 100% după mai multe cicluri de încărcare și descărcare.

B) PENTRU DEMONTAREA SAU INSTALAREA BATERIELOR (VEZI FIG. A)

Apăsăți butonul de eliberare a acumulatorului pentru a elibera și a glisa acumulatorul afară din unealtă. După reîncărcare, glisați-l înapoi în instrument. O simplă împingere

Operațiune

1. INTRODUCEREA ȘI DEMONTAREA CAPETELOR DE ÎNȘURUBAT ÎN SDS

Aveți grijă ca capacul de protecție împotriva prafului (2) să nu fie deteriorat la schimbarea sculelor.

— INSERARE

Curățați și ungeți ușor bitul înainte de introducere. Introduceți bitul fără praf în suportul pentru bit cu o mișcare de răsucire până se blochează. Bitul se blochează singur. Verificați blocarea trăgând de unealtă.

— DEMONTAREA

Retrageți înapoi manșonul de blocare a suportului de bit (3) și trageți bitul.

AVERTIZARE! Noul dvs. burghiu cu ciocan rotativ TOTAL generează forțe puternice pentru a vă obține locul de muncă făcut rapid și eficient. Aceste forțe pot face ca biți SDS de calitate inferioară să se rupă și să se blocheze în mandrina. Prin urmare, vă recomandăm să utilizați numai biți SDS de înaltă calitate cu acest instrument.

1. MÂNER AUXILIAR (VEZI FIG. B)

Glisați mânerul pe ciocan și rotiți-l în poziția dorită de lucru. Pentru a prinde mânerul auxiliar, rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic. Pentru a slăbi mânerul auxiliar, rotiți mânerul în sens invers acelor de ceasornic.



ATENȚIE: Folosiți mereu mânerul auxiliar

2. TIJĂ AJUSTABILĂ (VEZI FIG. B)

Slăbiți indicatorul de adâncime rotind mânerul în sensul invers acelor de ceasornic. Glisați indicatorul de adâncime până când distanța dintre capătul indicatorului de adâncime și capătul burghiului este egală cu adâncimea găurii/șurubului pe care doriți să-l faceți. Apoi fixați indicatorul de adâncime rotind mânerul în sensul acelor de ceasornic.

3. BUTONUL PORNIRE/OPRIRE (VEZI FIG. C)

Apăsați comutatorul Pornit/Oprit (5) pentru a porni și eliberați-l pentru a opri unealta. —

COMUTATOR PORNIT/OPRIT CU CONTROL VARIABIL AL VITEZEI

Apăsați comutatorul Pornit/Oprit pentru a porni și eliberați-l pentru a opri unealta. Acest instrument are un comutator de viteză variabilă (5), care furnizează viteze mai mari cu presiunea de declanșare crescută sau furnizează viteze mai mici cu presiunea de declanșare redusă - viteza este controlată prin varierea presiunii aplicate comutatorului.

4. BLOCARE BUTON (VEZI FIG. C)

Declanșatorul comutatorului poate fi blocat în poziția OPRIT. Acest lucru ajută la reducerea posibilității de pornire accidentală atunci când nu este utilizat. Pentru a bloca declanșatorul comutatorului, puneți comanda direcției de rotație (6) în poziția centrală.

5. BUTONUL DE SELECȚIE A DIRECȚIEI DE ROTIRE (VEZI FIG. C)


Rotire înainte: Împingeți butonul de rotație înainte și înapoi spre stânga „>> „, pentru găurire
Rotire inversă: Împingeți comanda de rotație înainte și înapoi spre dreapta „<< „, pentru a scoate burghiile.



ATENȚIE: Nu schimbați niciodată sensul de rotație în timp ce unealta se rotește, așteptați până când s-a oprit.

6. SELECȚARE MOD DE OPERARE (VEZI FIG. D)

Activitatea cutiei de viteze pentru fiecare aplicație este setată cu selectorul de funcții (4). Pentru a comuta între funcții, apăsați butonul de deblocare (a) și rotiți selectorul la modul de operare dorit.

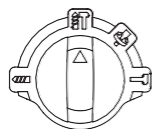

Mod pentru forarea cu percuție a betonului, Zidăriei

	Modul de forare în metal, lemn și plastic
	Modul pentru dăltuire
	Poziție reglare unghi pentru daltă Notă: Selectați acest mod de funcționare pentru a regla unghiul mandrinei în direcția dorită. Apoi selectați modul de funcționare pentru a opera lucrarea de dăltuire.

ATENȚIE: Acționați selectorul modului de operare numai când mașina este complet oprită.

9. PROTECȚIE LA SUPRAÎNCĂRCARE

Când este supraîncărcat, motorul se oprește. Eliberați imediat sarcina de pe mașină și lăsați să se răcească timp de cca. 30 de secunde la cea mai mare viteză fără sarcină.

10. PROTECȚIE SUPRASARCINĂ SENSIBILĂ LA TEMPERATURĂ

Când este utilizat conform destinației, unealta electrică nu poate fi supusă la suprasarcină. Când sarcina este prea mare sau temperatura admisă a bateriei de 75 °C este depășită, controlul electronic oprește unealta electrică până când temperatura este din nou în intervalul optim de temperatură.

11. PROTECȚIE ÎMPOTRIVA DESCĂRCĂRII EXAGERATE

Bateria Li-ion este protejată împotriva descărcării profunde prin „Sistemul de protecție la descărcare”. Când bateria este descărcată, mașina este oprită printr-un circuit de protecție: unealta introdusă nu se mai rotește.

SUGESTII DE LUCRU PENTRU UNEALTA DUMNEAVOASTRĂ

Dacă unealta dvs. electrică se încălzește excesiv, setați viteza la maxim și rulați fără sarcină timp de 2-3 minute pentru a răci motorul. Burghiile SDS-plus din carbură de tungsten trebuie folosite întotdeauna pentru beton și zidărie. Când găuriți în metal, utilizați numai burghie HSS în stare bună. Acolo unde este posibil, utilizați o gaură pilot înainte de a găuri o gaură cu diametru mare.

SOLUȚII LA PROBLEME

1. MOTIVE PENTRU TIMPII DIFERIȚI DE ÎNCĂRCARE

Timpul dumneavoastră de încărcare poate fi afectat de multe motive care nu sunt defecte ale produsului dumneavoastră. Dacă acumulatorul este doar parțial descărcat, acesta poate fi reîncărcat în mai puțin de 1 oră. Dacă acumulatorul și temperatura ambiantă sunt foarte scăzute, este posibil să dureze reîncărcarea 1-1,5 ore. Dacă acumulatorul este foarte fierbinte, acesta nu se va reîncărca deoarece întreruperea internă de siguranță a temperaturii o va împiedica. Dacă acumulatorul este foarte fierbinte, trebuie să scoateți acumulatorul din încărcător și să lăsați acumulatorul să se răcească mai întâi la temperatura ambiantă, apoi reîncărcarea poate fi începută. Dacă încărcăți un al doilea acumulator imediat după primul, atunci încărcătorul se poate supraîncălzi. Lăsați întotdeauna cel puțin 15 minute de odihnă între încărcarea acumulatorului.

2. MOTIVE PENTRU DURATA DE VIAȚĂ A DIFERITELOR PACHETE DE BATERII

Problemele legate de timpul de încărcare: dacă nu ați folosit un acumulator pentru o perioadă lungă de timp, se va reduce timpul de lucru al acumulatorului. Acest lucru poate fi corectat după mai multe operațiuni de încărcare și descărcare prin încărcarea și lucrul cu mașina de găurit. Condițiile grele de lucru, cum ar fi suruburile mari în lemn de esență tare, vor consuma energia acumulatorului mai repede decât condițiile de lucru mai ușoare. Nu reîncărcați acumulatorul sub 0°C și peste 30°C, deoarece acest lucru va afecta performanța.

ÎNTREȚINERE


Scoateți acumulatorul din unealtă înainte de a schimba și regla, întreține sau întreține. Scula dumneavoastră electrică nu necesită lubrifiere sau întreținere suplimentară. Nu există piese reparabile de către utilizator în unealta dvs. electrică. Nu folosiți niciodată apă sau produse de curățare chimice pentru a vă curăța unealta electrică. Ștergeți cu o cârpă uscată Depozitați întotdeauna unealta electrică într-un loc uscat. Păstrați fantele de ventilație ale motorului curate. Păstrați toate comenzile de lucru fără praf. Ocazional, puteți vedea scântei prin fantele de ventilație. Acest lucru este normal și nu vă va deteriora unealta electrică.

PROTECȚIA MEDIULUI

Mașina, accesoriile și materialele sale de ambalare trebuie sortate pentru reciclare ecologică.

Componentele din plastic sunt etichetate pentru reciclare clasificată.

**TRHLI2201,TRHLI22012,TRHLI22012X,TRHLI22012-X,TRHLI22012E,
TRHLI22012M,TRHLI22012H,TRHLI22012S,TRHLI22012A
(X PENTRU 1 LA 9) Imagine de ansamblu**

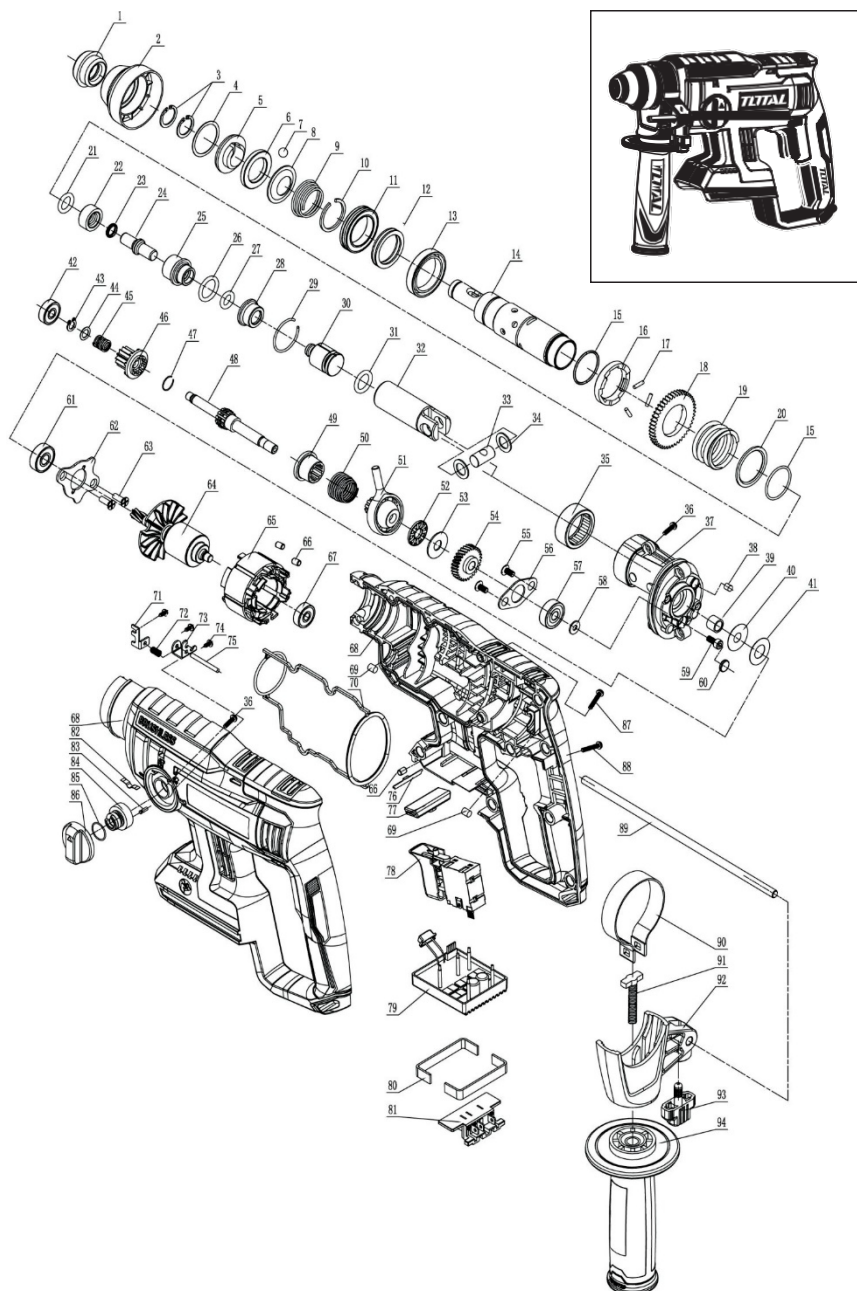

**TRHLI2201,TRHLI22012,TRHLI22012X,TRHLI22012-X,TRHLI22012E,
TRHLI22012M,TRHLI22012H,TRHLI22012S,TRHLI22012A
(X pentru for 1 la 9) Lista de piese de schimb**


Nr.	Descrierea piesei de schimb	buc	Nr.	Descrierea piesei de schimb	buc
1	Cap de cauciuc	1	48	Arbore	1
2	Raft pentru bile de oțel	1	49	Cilindru de impact	1
3	Inel siguranță 15	2	50	Arc	1
4	Șaibă 25,2X30X0,5	1	51	Rulment	1
5	Inel de localizare	1	52	Rulment cu role cu ace	1
6	Inel siguranță 20,7*32*4	1	53	Șaibă	1
7	Bilă de oțel 7.14	1	54	Cuplu mic	1
8	Inel de blocare	1	55	Șurub M5*12	2
9	Arc 22*30*1,8*28	1	56	Rulment 627 Gland	1
10	Inel siguranță 22,8*27,5*1,5	1	57	Rulment 627	1
11	Rulment 6805	1	58	Șaibă 4.2X10X1	1
12	Șaibă 25,1X32,2X5	1	59	Șurub M4*10	1
13	Semering 27X37X6.5	1	60	Coloana de cauciuc 9.3*4	1
14	Manșon cu clichet	1	61	Rulment	1
15	Șaibă 24,5*1,6	2	62	608 Plată de rulment	1
16	Ambreiaj	1	63	Șurub M4*10	2
17	Pin 2,5*10	3	64	Rotor	1
18	Cuplu mare	1	65	Stator	1
19	Arc 27,5*3,5*27,5	1	66	Cauciuc 4,3X6,5	6
20	Șaibă	1	67	Rulment	1
21	Inel O F11X3	1	68	Suport rulment	1
22	Șaibă poziție frontală	1	69	Pin 5X6	4
23	Inel	1	70	Inel de etanșare a carcasei mașinii	1
24	Ciocan de impact	1	71	Placă de oprire	1
25	Set poziție spate	1	72	Arc 5x0,5x12	1
26	Inel O F16X3	1	73	Placă de blocare daltă	1
27	Inel O F9X3	1	74	Șurub St3*10	3
28	Inel blocare	1	75	Pin 3X30	1
29	Inel siguranță 24*1,8	1	76	Șaibă	1
30	Impactor	1	77	Buton	1
31	Inel O 13*3	1	78	Înterupător	1
32	Piston	1	79	Controlor	1
33	Pin 10*19	1	80	Garnitură EVA controler 8*80*1.5	2
34	Șaibă 16*10*1	2	81	Pin de priză	1
35	Acul 25*32*12	1	82	Arc	1
36	Șurub St3.9*14	2	83	Pin 2,5X13,5	1
37	Flanșă	1	84	Scaun Pin	1
38	Păslă de Lână 7X15	1	85	Inel O 9,6*2,3	1
39	Manșon de rezistență la ulei 8*10,5*8	1	86	Buton	1
40	Șaibă 8,5*21,9*0,3	1	87	Șurub St3.9*22	2
41	Deflector de ulei 11*21,9*0,3	1	88	Șurub St3.9*18	14
42	Rulment 626Rz	1	89	Ghid paralel	1
43	Inel de siguranță 6	1	90	Inel tip buclă	1
44	Șaibă 12*7,2*1	1	91	Șurub în T M8*36	1
45	Arc 7,2*0,9*15	1	92	Suport	1
46	Angrenaj rotativ	1	93	Buton	1
47	Inel de siguranță 11X1.2	1	94	Mâner	1

EC Declarație de conformitate

- A. Numele și adresa producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
- B. Declarația de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China pentru SC Riviera Bike SRL Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania Tel: 0374300162.
- C. Obiectul declarației: TRHLI2201 - TOTAL - Ciocan rotopercutor -2J- Li-Ion - 20V (INDUSTRIAL)
- D. Descriere echipament:
Unealta electrica utilizata atat pentru percutare, cat si pentru insurubare in materiale ca lemn, plastic, metal, beton etc.
- E. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:
Legislație europeană:
Directiva 2006/42/EC
- F. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde:
EN 60745-2-6
Nivel emisii de zgomot Directivei 2000/14/EC si ISO 8528-10 determinate in concordanta cu
EN60745-1:2009 + A11:2010& EN60745-2-6:2010 :
Lp = 75.8 dB(A)
Lw = 86.8 dB(A)
- G. Organismul notificat: Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co., LTD, No.395, No.399 West Jiangchang Road, Jing'an District, Shanghai, China a efectuat raportul de încercare nr: EFSH19120090-IE-01-L01 pentru directivele menționate la punctul E și a emis certificatul nr. EFSH202001-L007 din 14.01.2020.
- H. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:
Funcție - Product Manager
Nume - Osborn Zou
- Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului în România
Bogdan Giurgescu
website@blademotors.ro
Adresa: Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374.300.162
- I. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținute în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Semnat pentru și în numele:
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China
Date: 06.07.2022

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.


.....
Authorized Signature(s)

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile.

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defecte. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13


Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

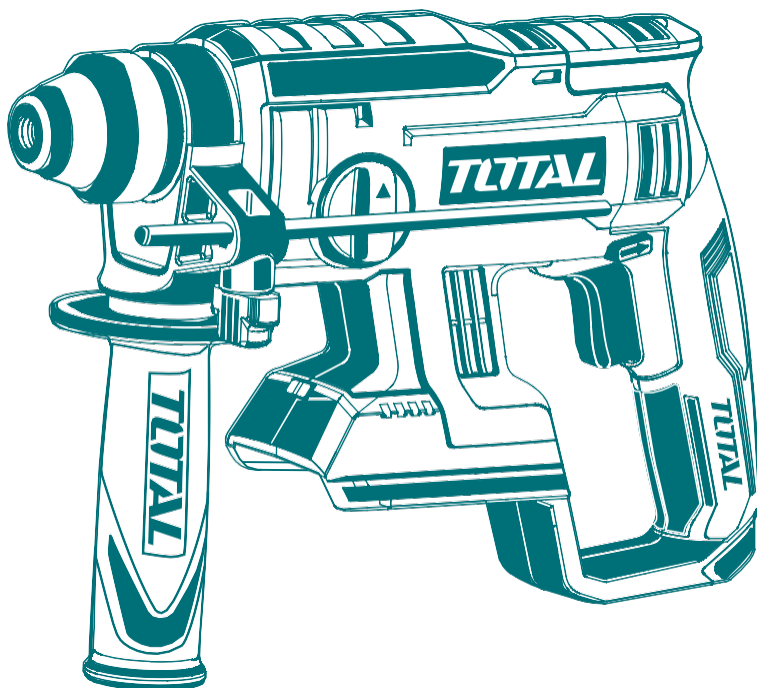

CIOCAN ROTOPERCUTOR PE LITIU-ION

20V

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

LITHIUM-ION FORGÓKALAPÁCS

INDUSTRIAL

TRHLI2201



HU



20V

TERMÉKBIZTONSÁG

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK AZ ELEKTROMOS SZERSZÁMOKHOZ



FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi hivatkozás céljából.

A figyelmeztetésekben szereplő "elektromos szerszám" kifejezés az Ön hálózatról működő (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos kéziszerszámaira vonatkozik.

1) A munkaterület biztonsága

- a) Tartsa tisztán és jól megvilágítva a munkaterületet. A zsúfolt és sötét területek balesetekhez vezethetnek.
- b) Ne működtesse az elektromos szerszámokat robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszámok szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- c) Tartsa távol a gyerekeket és a közelben lévőket az elektromos szerszám használata közben. A zavaró tényezők elveszíthetik a kontrollt.

2) Elektromos biztonság

- a) Az elektromos szerszám csatlakozóinak illeszkedniük kell a konnektorhoz. Soha semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adapter-dugót földelt elektromos szerszámokhoz. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- b) Kerülje a test érintkezését földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste földelve van.
- c) Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámokat esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos kéziszerszámba jutó víz növeli az áramütés kockázatát.
- d) Ne éljen vissza a vezetékkel. Soha ne használja a kábelt az elektromos kéziszerszám hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- e) Ha az elektromos kéziszerszámot a szabadban használja, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabbítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- f) Ha elkerülhetetlen az elektromos kéziszerszám nedves helyen történő működtetése, használjon hibaáram-védelemmel (RCD) védett tápellátást. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3) Személyes biztonság

a) Legyen éber, figyeljen arra, amit csinál, és használja a józan esztét, amikor elektromos szerszámokat használ. Ne használjon elektromos szerszámokat, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos szerszám használata közben súlyos sérülést okozhat.

b) Viseljen egyéni védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, például védőmaszk, csúszásmentes védőcipő, kemény sisak vagy fülvédő csökkentik a személyi sérülést.

c) Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt a tápegységet és/vagy az akkumulátort csatlakoztatja a szerszám felemelésével vagy szállításával. Ha az elektromos kéziszerszámokat az ujjával a kapcsolón szállítja, vagy a kapcsolóval ellátott elektromos szerszámokat áram alá helyezi, balesetet okozhat.

d) Távolítsa el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot a gép elindítása előtt. Az elektromos kéziszerszám forgó részéhez erősített csavarkulcs vagy bal oldali kulcs személyi sérülést okozhat.

e) Ne vigye túlzásba. Mindig tartsa a kapcsolatot és egyensúlyt. Ez lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám jobb irányítását váratlan helyzetekben.

f) Öltözzön megfelelően. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszert. Tartsa távol a haját, a ruházatát és a kesztyűt a mozgó alkatrészekről. A ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.

g) Ha vannak vákuum- és porgyűjtő berendezések csatlakoztatására szolgáló eszközök, győződjön meg arról, hogy csatlakoztatva vannak és megfelelően használják. A porgyűjtés csökkentheti a porral kapcsolatos veszélyeket.

4) Az elektromos kéziszerszámok használata és gondozása

a. Ne erőltesse az elektromos kéziszerszámot. Használja az alkalmazásának megfelelő elektromos kéziszerszámot. A megfelelő elektromos kéziszerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát azon a sebességen, amelyre tervezték.

b) Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha a kapcsoló nem indítja el és nem működteti.

Minden olyan elektromos szerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, ezért meg kell javítani.

c) Húzza ki a csatlakozódugót a tápegységből és/vagy húzza ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy eltávolítaná

az elektromos szerszámokat. Az ilyen biztonsági óvintézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.

d) Az elektromos kéziszerszámokat tartsa távol kisgyermekektől, és ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék azokat, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámokat vagy a használati utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.

e) Tartsa karban az elektromos szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó részek nincsenek-e elcsúszva vagy illeszkednek-e, ellenőrizze a törött alkatrészeket és minden olyan helyzetet, amely befolyásolhatja az elektromos kéziszerszámok működését. Ha megsérült, használat előtt javítsa meg a gépet. Sok balesetet nem megfelelő elektromos szerszámok okoznak.

f) Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A jól karbantartott, éles vágó élekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.

g) Használja az elektromos szerszámokat, tartozékokat stb. ezen utasításoknak megfelelően, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Ha az elektromos kéziszerszámot a rendeltetéstől eltérő műveletre használja, veszélyes helyzet alakulhat ki.

5) Az akkumulátoros szerszám használata és gondozása

a) Csak a gyártó által megadott töltővel töltsse fel. Az egyik típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal együtt használják.

b) Az elektromos kéziszerszámokat csak erre a célra kijelölt akkumulátorral használja. Bármilyen más akkumulátor használata sérülés- és tűzveszélyt okozhat.

c) Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gémkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb kis fémtárgyaktól, amelyek összeköttetést létesíthetnek az egyik terminál és a másik között. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

d) Nem megfelelő körülmények között folyadék lövellhet ki az akkumulátorból; kerülje a vele való érintkezést. Ha véletlenül érintkezik vele, öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szembe kerül, kérjen orvosi segítséget. Az akkumulátorból szivárgó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.

e) Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátort vagy szerszámot. A sérült vagy módosított akkumulátorok előre nem látható módon működhetnek, ami tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhat.

f) Ne tegye ki az akkumulátort vagy a szerszámot tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek. Tűznek vagy 130°C feletti hőmérsékletnek való kitettség robbanást

okozhat.

g) Kövesse az összes töltési utasítást, és ne töltse az akkumulátort vagy a szerszámot az utasításokban meghatározott hőmérsékleti tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megadott hőmérsékleti tartományon kívül történő töltés károsíthatja az akkumulátort és növelheti a tűzveszélyt.

6) Szerviz

Szerszámját szereltesse le olyan szakszervizzel, aki csak azonos gépet használ. Ez biztosítja az elektromos kéziszerszám karbantartását.

KALAPÁCSRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Viseljen fülvédőt. A zajnak való kitettség halláskárosodást okozhat.
2. Használjon segédfogantyú(ka)t, ha a szerszámhoz mellékeltek. Az irányítás elvesztése személyi sérülést okozhat.
3. Fogja meg az elektromos kéziszerszámot a szigetelt markolatfelületeknél, ha olyan műveletet végez, ahol a vágótartozék rejtett vezetékekhez érhet. Ha a vágótartozék egy "feszültség alatt álló" vezetékekhez ér, az elektromos kéziszerszám szabadon lévő fém részei "feszültség alá kerülhetnek", és áramütést okozhatnak a kezelőnek.

A KALAPÁCSRA VONATKOZÓ KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

1. Mindig viseljen pormaszkot.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓAN

- a) Ne szerelje szét, ne nyissa fel vagy aprítsa fel a cellákat vagy az akkumulátorcsomagot.
- b) Ne zárja rövidre az akkumulátort. Ne tárolja véletlenszerűen az akkumulátorcsomagokat olyan dobozban vagy fiókban, ahol rövidre zárhatják egymást, vagy rövidre zárhatják őket vezető anyagok. Ha nem használja az akkumulátort, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy egyéb apró fémtárgyaktól, amelyek összeköttetést létesíthetnek az egyik terminál és a másik között. Az akkumulátor érintkezőinek rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- c) Ne tegye ki az akkumulátort hőnek vagy tűznek. Kerülje a közvetlen napfényben való tárolást.
- d) Ne tegye ki az akkumulátort mechanikai ütésnek.
- e) Az elem szivárgása esetén ne engedje, hogy a folyadék a bőrre vagy a szembe kerüljön. Ha érintkezés történt, mossa le bő vízzel az érintett területet, és forduljon orvoshoz.
- f) Azonnal forduljon orvoshoz, ha egy cellát vagy akkumulátorcsomagot lenyelt.
- g) Tartsa tisztán és szárazon az akkumulátort.
- h) Tiszta, száraz ruhával törölje le az akkumulátoregység érintkezőit, ha elszennyeződtek.
- i) Használat előtt az akkumulátort fel kell tölteni. Mindig olvassa el ezt az utasítást, és kövesse a megfelelő töltési eljárást.
- j) Ne tartsa az akkumulátort töltés alatt, ha nem használja.
- k) Hosszabb tárolás után előfordulhat, hogy az akkumulátorcsomagot többször fel kell tölteni és le kell meríteni a maximális teljesítmény elérése érdekében.
- l) Az akkumulátor akkor nyújtja a legjobb teljesítményt, ha normál szobahőmérsékleten ($20\text{ °C} \pm 5\text{ °C}$) használja.
- m) Az akkumulátorcsomagok ártalmatlanításakor a különböző elektrokémiai rendszerek akkumulátorcsomagjait tartsa elkülönítve egymástól.
- n) Csak a KRESS által meghatározott töltővel töltsse fel. Ne használjon más töltőt, mint amelyet kifejezetten a berendezéshez használnak. Az egyik típusú akkumulátorhoz megfelelő töltő tűzveszélyt okozhat, ha egy másik akkumulátorcsomaggal együtt használják.
- o) Ne használjon olyan akkumulátort, amelyet nem a berendezéshez való használatra terveztek.
- p) Tartsa az akkumulátort gyermekektől távol.
- q) Őrizze meg az eredeti termékismertetőt későbbi hivatkozás céljából.
- r) Vegye ki az akkumulátort a berendezésből, ha nem használja.
- s) Megfelelő módon ártalmatlanítsa.
- t) Ne keverjen különböző gyártású, kapacitású, méretű vagy típusú cellákat egy készüléken belül.

- u) Ne vegye ki az akkumulátort az eredeti csomagolásból, amíg a használathoz nem szükséges.
- v) Ügyeljen az akkumulátoron lévő plusz (+) és mínusz (–) jelekre, és gondoskodjon a megfelelő használatról.

SZIMBÓLUMOK

	A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia a használati útmutatót
	 FFIGYELMEZTETÉS!
	Viseljen fülvédőt!
	Viseljen védő szemüveget!
	Viseljen pormaszkot
 Li-Ion  Li-Ion	Ne dobja ki az elemeket, vigye vissza a lemerült elemeket a helyi gyűjtő- vagy újrahasznosítási helyre.
	Ne tegye ki esőnek vagy víznek
	Ne égesse el





ALKATRÉSZEK LISTÁJA

- MÉLYSÉGMÉRŐ
- PORVÉDŐ FEDÉL
- SZERSZÁMTARTÓ ZÁRÓ HÜVELY

4. ÜZEMMÓD VÁLASZTÓ KAPCSOLÓ

5. BE/KI KAPCSOLÓ

6. 6. ELŐRE ÉS VISSZA FORGÁS SZABÁLYOZÁSA

A standard csomag nem tartalmazza az összes ábrázolt vagy leírt tartozékot.

MŰSZAKI ADATOK

TRHLI2201 TRHLI22012 TRHLI22012X
TRHLI22012-X TRHLI22012E TRHLI22012M
TRHLI22012H TRHLI22012S TRHLI22012A
(X stands for 1 to 9)

Névleges feszültség	20V	—
Terhelés nélküli fordulatszám	0-1350r/perc	
Ütési ráta	0-4700/perc	
Ütés energia	2.0 J	
Max. fúrási kapacitás	Fém	13 mm
	Fa	28 mm
	Beton	22 mm

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ



MEGJEGYZÉS: A szerszám használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

RENDELTETTÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A gép betonban, téglában történő útfelújásra és vésésre szolgál. Ugyanakkor alkalmas fában, fémbe, kerámiában és műanyagban történő ütés nélküli fúrásra is.

ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT

A) AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

A mellékelt akkumulátortöltő csatlakozik a gépbe helyezett Li-ion akkumulátorhoz. Ne használjon másik akkumulátortöltőt.

A Li-ion akkumulátorcsomag védett a mélykisülés ellen. Ha az akkumulátor lemerült, a gép egy védőáramkör segítségével kikapcsol. A tokmány már nem forog.

Meleg környezetben vagy erős használat után az akkumulátor túlságosan felforrósodhat ahhoz, hogy lehetővé tegye a töltést. Hagyjon időt az akkumulátorcsomag lehűlésére az újratöltés előtt.

Amikor az akkumulátort először tölti fel, és hosszabb tárolás után

Az akkumulátorcsomag több töltési és kisütési ciklus után 100%-os töltést fogad el.

B) AZ AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA VAGY TELEPÍTÉSE (LÁSD: A ÁBRA)

Nyomja le az akkumulátorcsomag kioldógombját az akkumulátor kioldásához, és csúsztassa ki a szerszámból. Feltöltés után csúsztassa vissza a szerszámba. Egy egyszerű és enyhé nyomás elegendő lesz.

MŰVELET

1. A FÚRÓ BEHELYEZÉSE ÉS ELTÁVOLÍTÁSA AZ SDS-be

Ügyeljen arra, hogy a porvédő sapka (2) ne sérüljön meg szerszámcseré során.

— BEHELYEZÉS

Behelyezés előtt tisztítsa meg és enyhén olajozza be a fűrőt. Csavaró mozdulattal helyezze be a pomentes hegyet a bittartóba, amíg be nem kattan.

A hegy reteszeli magát. Ellenőrizze a reteszelést a szerszám meghúzásával.

— ELTÁVOLÍTÁS

Húzza vissza a bittartó reteszelő hüvelyét (3), és húzza ki a bitet.



FIGYELEM! Az új TOTAL kalapácsfűrőja hatalmas erőket generál, hogy gyorsan és hatékonyan végezze el munkáját. Ezek az erők a gyengébb minőségű SDS bitek eltörését és beszorulását okozhatják a tokmányban, ezért azt javasoljuk, hogy ezzel a szerszámmal csak jó minőségű SDS biteket használjon.

1. SEGÉDFOGANTYÚK (LÁSD B ÁBRA)

Csúsztassa a fogantyút a kalapácsra, és forgassa el a kívánt munkahelyzetbe. A segédfogantyú rögzítéséhez forgassa el a fogantyút az óramutató járásával megegyező irányba. A segédfogantyú kilazításához forgassa el a fogantyút az óramutató járásával ellentétes irányba.



Figyelmeztetés: Mindig használja a segédfogantyút.

2. ÁLLÍTHATÓ MÉLYSÉGMRŐ (LÁSD B. ÁBRA) Lazítsa meg a mélységmérőt a fogantyú óramutató járásával ellentétes irányú forgatásával. Csúsztassa a mélységmérőt addig, amíg a mélységmérő vége és a fűrőfej vége közötti távolság egyenlő lesz a furat/csavar mélységével, amelyet készíteni szeretne. Ezután rögzítse a mélységmérőt a fogantyú óramutató járásával megegyező irányba forgatásával.

3. BE/KI KAPCSOLÓ (LÁSD C ÁBRA)

Nyomja le a be-/kikapcsolót (5) az indításhoz, majd engedje el a szerszám leállításához.

— BE/KI KAPCSOLÓ VÁLTOZTATÓ SEBESSÉGSZABÁLYOZÓVAL

Nyomja le a Be/Ki kapcsolót az indításhoz, majd engedje el a szerszám leállításához. Ez a szerszám változtatható sebességű kapcsolóval (5) rendelkezik, amely nagyobb sebességet biztosít megnövekedett kioldónyomás mellett, vagy alacsonyabb sebességet csökkentett kioldónyomás mellett - a sebességet a kapcsolóra kifejtett nyomás változtatásával szabályozzák.

4. KAPCSOLÓ ZÁR (LÁSD C ÁBRA)

A kapcsoló kioldója OFF állásban reteszeltető. Ez segít csökkenteni a véletlen beindítás lehetőségét, amikor nincs használatban. A kapcsoló kioldójának reteszeléséhez állítsa a forgásirány-szabályozót (6) középső helyzetbe.

5. ELŐRE ÉS VISSZA FORGÁSVEZÉRLŐ (LÁSD: C ÁBRA)

Forgatás előre: Nyomja az előre és hátra forgásszabályozót balra  a fűréshez


Fordított forgás: Nyomja az előre és hátra forgásszabályozót jobbra  a fűrőszárak eltávolításához.






FIGYELMEZTETÉS: Soha ne változtassa meg a forgásirányt, amíg a szerszám forog, várja meg, amíg leáll.

6. ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA (LÁSD: D ÁBRA)

A sebességváltó működése minden alkalmazáshoz a funkcióválasztó tárcsával (4) állítható be. A funkciók közötti váltáshoz nyomja meg a kioldó gombot (a), és forgassa a választógombot a kívánt üzemmódba.

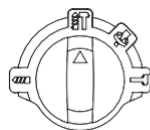

Üzemmód beton, falazat egyidejű fűrészához és ütköztetéséhez

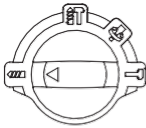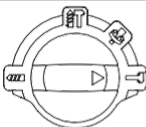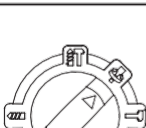	Üzemmód acél, fa és műanyagok fűrészához
	Véső mód
	Mód a tokmány vésési szögének beállításához Megjegyzés: Először válassza ki ezt a funkció módot, állítsa be a tokmány szögét a kívánt irányba. Ezután válassza ki a „  ”, funkció üzemmódot, és hajtja végre a vésési munkát.

FIGYELMEZTETÉS: Az üzemmód választó kapcsolót csak álló helyzetben szabad működtetni.

9. TÚLTERHELÉS VÉDELEM

Túlterhelés esetén a motor leáll. Azonnal tehermentesítse a gépet és hagyja hűlni kb. 30 másodpercig a legnagyobb üresjáratú sebességen.

10. HŐMÉRSÉKLET FÜGGŐ TÚLTERHELÉS VÉDELEM

Rendeltetésszerű használat esetén az elektromos kéziszerszám nem lehet túlterhelésnek kitéve. Ha a terhelés túl magas vagy túllépi a megengedett 75 °C-os akkumulátorhőmérsékletet, az elektronikus vezérlés kikapcsolja az elektromos kéziszerszámot, amíg a hőmérséklet ismét az optimális hőmérsékleti tartományba kerül.

11. VÉDELEM A MÉLYKISÜLÉS ELLEN

A Li-ion akkumulátort a „kisülésvédelmi rendszer” védi a mélykisülés ellen. Ha az akkumulátor lemerült, a gép egy védőáramkör segítségével kikapcsol. A behelyezett szerszám már nem forog.

MŰKÖDÉSI TIPPEK A SZERSZÁMHOZ

Ha az elektromos szerszám túlmelegszik, állítsa a maximális fordulatszámot, és 2-3 percig járassa terhelés nélkül, hogy lehűtse a motort. Betonhoz és falazathoz mindig SDS-plus keményfém fűrőszárakat kell használni.

Fém fűrészához csak jó állapotú HSS fűrőszárat használjon. Ahol lehetséges, használjon vezetőlyukat, mielőtt nagy átmérőjű lyukat fúrna.

PROBLÉMA MEGOLDÁS

1. A KÜLÖNBÖZŐ TÖLTÉSI IDŐK OKAI A töltési időt számos ok befolyásolhatja, amelyek nem a termék hibái. Ha az akkumulátorcsomag csak részben merül le, akkor kevesebb mint 1 óra alatt újratölthető. Ha az akkumulátorcsomag és a környezeti hőmérséklet nagyon hideg, az újratöltés 1-1,5 órát vehet igénybe. Ha az akkumulátorcsomag nagyon forró, akkor nem töltődik újra, mert a belső hőmérséklet-védőzár megakadályozza. Ha az akkumulátorcsomag nagyon forró, vegye ki az akkumulátort a töltőből, és hagyja, hogy az akkumulátor először környezeti hőmérsékletre hűljön, majd megkezdődhet az újratöltés. Ha közvetlenül az első után tölt egy második akkumulátorcsomagot, akkor a töltő túlmelegedhet. Mindig hagyjon legalább 15 perc szünetet az akkumulátorcsomagok töltése között.

2. AZ AKKUMULÁTORCSOMAG KÜLÖNBÖZŐ MŰKÖDÉSI IDEJÉNEK OKAI

A töltési idővel kapcsolatos problémák, ha hosszabb ideig nem használta az akkumulátort, csökkenti az akkumulátoregység működési idejét. Ez több töltési és lemerítési művelet után kijavítható, ha tölti és dolgozik a fűróval. A nehéz munkakörülmények, például a nagy csavarok kemény fába törtető becsavarása gyorsabban használja fel az akkumulátor energiáját, mint a könnyebb munkakörülmények. Ne töltse újra az akkumulátort 0°C alatt és 30°C felett, mert ez befolyásolja a teljesítményt.

KARBANTARTÁS


Távolítsa el az akkumulátort a szerszámból, mielőtt bármilyen beállítást, szervizelést vagy karbantartást végezne.

Az Ön elektromos szerszáma nem igényel további kenést vagy karbantartást. Az elektromos kéziszerszámban nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek. Soha ne használjon vizet vagy vegyi tisztítószerket az elektromos kéziszerszám tisztításához. Száraz ruhával törölje tisztára az elektromos kéziszerszámot mindig száraz helyen tárolja. Tartsa tisztán a motor szellőzőnyílásait. Tartsa az összes működő kezelőszervet pormentesen. Időnként szikrákat láthat a szellőzőnyílásokon keresztül. Ez normális, és nem károsítja az elektromos kéziszerszámot.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A gépet, tartozékait és csomagolóanyagait környezetkímélő újrahasznosítás céljából válogatni kell. A műanyag alkatrészek kategorizált újrahasznosítás céljából vannak felcímkézve.

**TRHLI2201,TRHLI22012,TRHLI22012X,TRHLI22012-X,TRHLI22012E,
TRHLI22012M,TRHLI22012H,TRHLI22012S,TRHLI22012A**
(X stands for 1 to 9) Robbantott ábra

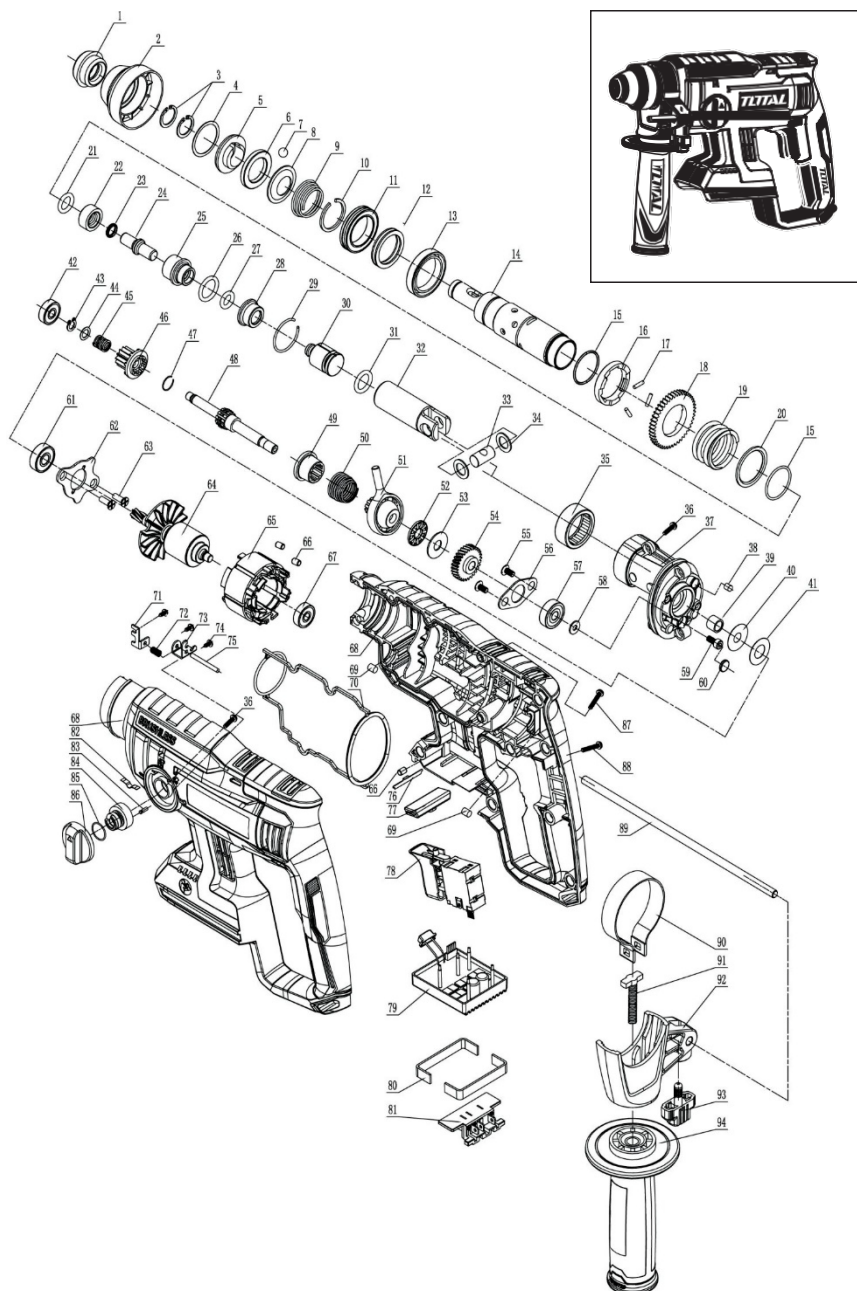

**TRHLI2201,TRHLI22012,TRHLI22012X,TRHLI22012-X,TRHLI22012E,
TRHLI22012M,TRHLI22012H,TRHLI22012S,TRHLI22012A
(X stands for 1 to 9) Cserealkatrészek listája**

NO.	Alkatrész megnevezése	Db.	NO.	Alkatrész megnevezése	Db.
1	Gumi fej	1	48	Tengely	1
2	Acél golyós állvány	1	49	Ütő tengelykapcsoló	1
3	15-ös gyűrű	2	50	Rugó	1
4	Alátét 25,2X30X0,5	1	51	Csapágý	1
5	Helymeghatározó gyűrű	1	52	Nyomótűgörgős csapágý	1
6	20,7*32*4 körgyűrű	1	53	Mosó	1
7	Acélgolyó 7.14	1	54	Kis fogaskerék	1
8	Záró gyűrű	1	55	Csavar M5*12	2
9	Rugó 22*30*1,8*28	1	56	Csapágý 627 Tömszelence	1
10	Gyűrű 22,8*27,5*1,5	1	57	627-es csapágý	1
11	6805 csapágý	1	58	Alátét 4,2X10X1	1
12	Alátét 25,1x32,2x5	1	59	Csavar M4*10	1
13	Olajtömítés 27X37X6.5	1	60	Gumioszlop9.3*4	1
14	Racsnis hüvely	1	61	Csapágý	1
15	Alátét 24,5*1,6	2	62	608 Csapágýlap	1
16	Tengelykapcsoló	1	63	Csavar M4*10	2
17	2,5*10 tű	3	64	Forgórész	1
18	Nagy fogaskerék	1	65	Állórész	1
19	Rugó 27,5*3,5*27,5	1	66	Gumi 4,3x6,5	6
20	Mosó	1	67	Csapágý	1
21	O-gyűrű F11X3	1	68	Gépház	1
22	Elülső állású alátét	1	69	5X6 tű	4
23	Gyűrű	1	70	A gépház tömítőgyűrűje	1
24	Verő kalapács	1	71	Leállító lemez	1
25	Hátsó pozíció készlet	1	72	Rugó 5x0,5x12	1
26	O-gyűrű F16X3	1	73	Vésőreteszelő lemez	1
27	O-gyűrű F9X3	1	74	Csavar St3*10	3
28	Csengetés leállítása	1	75	Tű 3X30	1
29	24*1.8 körgyűrű	1	76	Mosó	1
30	Kalapács	1	77	Gomb	1
31	O-gyűrű 13*3	1	78	Kapcsoló	1
32	Dugattyú	1	79	Vezérlő	1
33	10*19 tű	1	80	Vezérlő EVA tömítés 8*80*1.5	2
34	Alátét 16*10*1	2	81	Aljzatcsap	1
35	Tű 25*32*12	1	82	Rugó	1
36	Csavar St3.9*14	2	83	2,5X13,5 tű	1
37	Bilincs	1	84	Tű ülő	1
38	Gyapjú filc 7X15	1	85	O-gyűrű 9,6*2,3	1
39	Olajálló hüvely 8*10,5*8	1	86	Gomb	1
40	Alátét 8,5*21,9*0,3	1	87	Csavar St3,9*22	2
41	Olajterelő 11*21,9*0,3	1	88	Csavar St3,9*18	14
42	Csapágý 626Rz	1	89	Párhuzamos útmutató	1
43	6-os gyűrű	1	90	Bilincs	1
44	Alátét 12*7,2*1	1	91	T-csavar M8*36	1
45	Rugó 7,2*0,9*15	1	92	Csapágý	1
46	Forgó tengelykapcsoló fogaskerék	1	93	Gomb	1
47	Gyűrű 11X1.2	1	94	Fogantyú	1

Megfelelőségi nyilatkozat

- A. A gyártó neve és címe: TOTAL TOOLS CO. PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína
- B. A megfelelőségi nyilatkozat kiadása a gyártó felelőssége mellett történik: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD, No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína – SC Riviera Bike SRL, 12 Tanase Banciu Street, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia Tel: 0374300162.
- C. A nyilatkozat tárgya:
TRHLI2201 - TOTAL - LITHIUM-ION FORGÓKALAPÁCS -2J, 20V (INDUSTRIAL)
- D. A gépezet leírása:
Elektromos szerszám ütéshez és olyan anyagok becsavarásához, mint a fa, műanyag, fém, beton stb.
- E. A nyilatkozat tárgya összhangban van az erre vonatkozó európai egyeztetett jogszabályokkal és minden rendelkezésnek megfelel:
2006/42/EC-es előírás
- F. A fenti irányelvekben meghatározott munkahelyi biztonsági és egészségügyi szabványok teljesítése érdekében a következő szabványok teljesültek:
EN 60745-2-6
Az előírás szerinti zajkibocsátási szint 2000/14/EC és ISO 8528-10 alapján értelmében megszűnt:
Lp = 75.8 dB(A)
Lw = 86.8 dB(A)
- G. Az értesített szervezet: Eurofins Product Testing Service (Shanghai) Co., LTD, No.395, No.399 West Jiangchang Road, Jing'an District, Shanghai, China Az elvégzett vizsgálati jelentés száma: EFSH19120090-IE-01-L01 az E. pontban említett irányelvek szerint; a kiállított bizonyítvány száma: EFSH202001-L007 -14.01.2020.

For and on behalf of
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

- H. A termék technikai dokumentációjáért felelős személy:

Beosztás - Termék menedzser

Név - Osborn Zou

[Signature]
.....
Authorized Signature(s)

A termék romániai technikai dokumentációjáért felelős személy:

Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

Cím: Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia

Tel: 0374.300.162

- I. A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló dokumentumok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem befolyásolják károsan a környezetet – amennyiben az előírásoknak megfelelően telepítik, használják és karbantartják azokat, illetve betartják a kísérő utasításokat. A felhatalmazott gyártó, forgalmazó hozzájárulása nélkül végzett módosítások esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti.

Aláírja a cég javára és annak nevében:

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD,

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, Kína

Date: 06.07.2022

Minőségi és Garancia Tanúsítvány

Termék megnevezése:

Termék kódja:

Termék sorozatszáma:

Modell-típus:

Megfelelőségi Nyilatkozat:

Eladó:

Eladó címe:

Vásárló:

Vásárló címe:

Telefon:

E-mail:

Számla/adó bizonylat:

Eladás dátuma:

Kipróbálták a termék működését, bemutatták a használati és karbantartási módot. A magyar nyelvű használati, kezelési, tárolási, tartósítási és szállítási útmutató átadásra került. A vásárló a jelen jótállási jegyben foglaltakat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes megadását ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kivitelezési dokumentációjának, megfelel a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paramétereknek, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

Garanciaidő alatt végzett javítások:

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Nem vonatkozik rá a garancia

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

1. Lánckerék, vezetősín, szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (henger harmonika, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
2. Üzemanyagsűrű, tanksapka, szita a tartályba, szondák, tartályok, úszó, üzemanyagszelep, pontoncsap, fúvóka, fúvóka, injektorok vagy befecskendező fúvókák, beállító rendszer vagy karok, karburátor tömítések vagy tömítő elemek, vagy ezek alkatrészei, amelyek kopását a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozza;
3. Tengelykapcsoló, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, ha a kopás a légsűrű hiánya vagy a nem megfelelő használat miatt következik be, vagy a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozta detonáció esetén, vagy ha a meghibásodás fordulatszám-meg nem felelésből, vagy 2T motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keverékéből adódik (a forgalmazótól vásárolt olajok esetében 30 ml olaj 1 liter benzinhez viszonyítva);
4. Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag házak, műanyag dugók, foglalatok, kerekek vagy görgők;
5. Gyújtás és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyertyakábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
6. Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gázpedál, kaszaasztal, vonóerő stb.);
7. Fékpofák és fékbetétek, tengelykapcsolók, érvég-hüvelyek, rugós tengelykapcsoló;
8. Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, ha a meghibásodás a földelés hiánya, vagy nem megfelelő környezeti körülmények között történő használat (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségellátás) vagy ingadozó feszültség (áramgenerátorok esetén, amikor a fogyasztók teljesítménye) nagyobb a megadottnál) miatt adódik;
9. Tömszelenc, turbina, turbinaház (amikor a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más berendezések, gépek stb. által létrehozott nyomás következtében keletkezett);
10. A vágórendszer alkatrészei, pl. láncfűrész-lánc, kaszatárcsa, fűnyírókés, malom/aprítógép kés stb.;
11. Indítódob, indítózsín, indítórugó, indítófogantyú;
12. Kaszaasztal, fűnyíróasztal kés, sarkantyúk, süllyesztők, fogak, beállító támasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a kasza vágórendszerének teljes kinematikai lánc), ha nincsenek megfelelően üzemeltetve, beállítva vagy tisztítva.
13. Egyéb fogyó tartozékok.

Ezt a terméket csak háztartási használatra gyártották, ipari célokra nem. Pontosabban kövesse a termék használati útmutatójában található utasításokat.

Jótállási feltételek

A cég a román jogszabályok (2016-ban módosított 449/2003 törvény, OG 21/92) szerinti garanciát vállal a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla / adóbizonylat) alapján.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik magánszemély általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.

Jogi személyek általi vásárlás esetén minden termékre 12 hónapos garancia vonatkozik.

A garancia nem fedezi a következőket:

Olyan alkatrészek, amelyek a használati utasításnak megfelelő használat következtében elhasználódnak

Túlhasználatból, helytelen vagy a termék használati útmutatójában meghatározottaktól eltérő célokra való használatból, nem megfelelő karbantartásból vagy nem megfelelő tárolásból eredő hibák.

Az ügyfél által módosított vagy hozzáadott termékek.

A jótállás hatálya alá tartozó meghibásodások kijavítása ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre (lehet egy későbbi típus) történő cserével történik.

A hatályos jogszabályok értelmében a termék szavatossági időn belüli cseréje csak az alábbi esetekben történik:

A termék gyártási hibás;

A terméknek olyan hibája van, amely nem javítható;

A javítási határidő elmulasztása;

A termék nem megfelelő.

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

A címkén feltüntetett terméksorozat és típus nem védett (nem olvasható)

A terméket illetéktelen személy szedte szét

Nincs kitöltve minden jótállási tanúsítvány mező

A termék visszaküldése az eredetileg leszállított összes tartozékkal együtt történik.

Ha a terméket nem a használati utasításban foglaltak szerint használták, a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások értéke a vásárlót terheli. A kereskedőt a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei terhelik, mint az eredetileg értékesített termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a vásárlók alábbi személyes adatait kezeli: név, vezetéknev, cím, telefonszám és e-mail cím, a

679/2016-os európai rendelet előírásai szerint, az eladott berendezésekre ügyfelei részére biztosított szavatossági idő megfelelő kezelése érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezéseket (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt tilos ártalmatlanítani. Ezeket speciális gyűjtőhelyeken, felhatalmazott gyűjtő/újrahasznosító cégeknek, stb. kell leadni.

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot:

www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:


SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

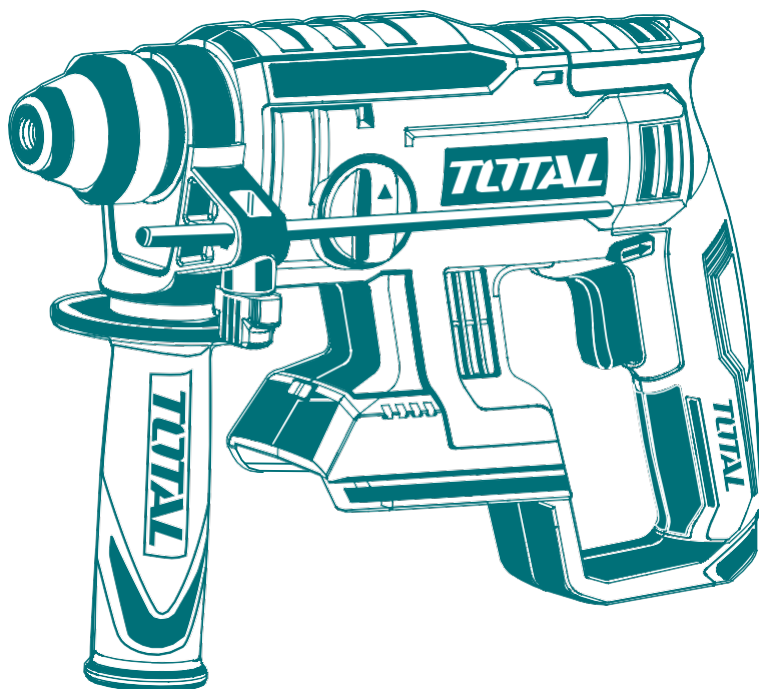

LITHIUM-ION FORGÓKALAPÁCS

20V